


資料編 部位の設定【2階】

- ・ホール 2
- ・日本間 2
- ・書斎
- ・主人室
- ・化粧室 4
- ・化粧室 4 奥手洗い
- ・浴室（旧インナーバルコニー）
- ・寝室（旧インナーバルコニー）
- ・物入（旧インナーバルコニー）
- ・子供室 5
- ・子供室 6
- ・納戸 2
- ・SHRINE
- ・蔵
- ・浴室（旧洋式浴室）
- ・化粧室 5
- ・廊下 2
- ・裏階段 2
- ・パントリー
- ・バルコニー

2階 ホール2【保存部分】

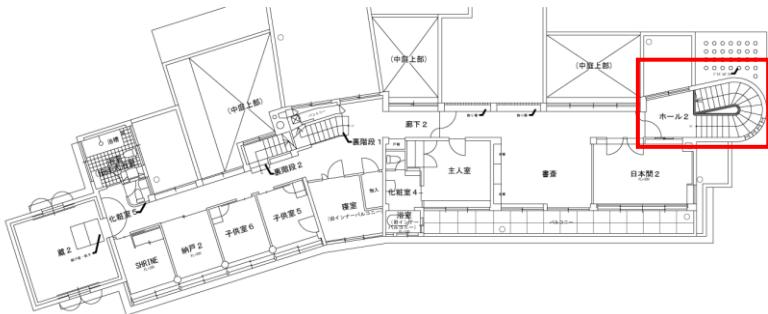


部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準1	記載なし	当初（推定）
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし・剥がし試験 結果より漆喰（ベージュ系統の色）と推定	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし・剥がし試験 結果より漆喰と推定	吹付タイル ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面日本間との境の窓）	枠：基準1 ガラス：基準2	記載なし	枠は当初（推定）・ガラスは当初とは断定できないが比較的古い亀甲模様のもの
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
カーテン（北面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（北面）	基準4	記載なし	新規
照明（南面壁付）	基準4	記載なし	蛍光灯

■復原の方針

- ・基準4の箇所もあるが、優先的には復原しない。

2階 ホール2【保存部分】①東面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

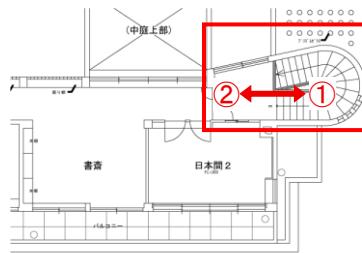

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

天井 :
躯体 : 基準1 仕上 : 基準3
復原後 : 基準2 (漆喰)

照明 : 基準4

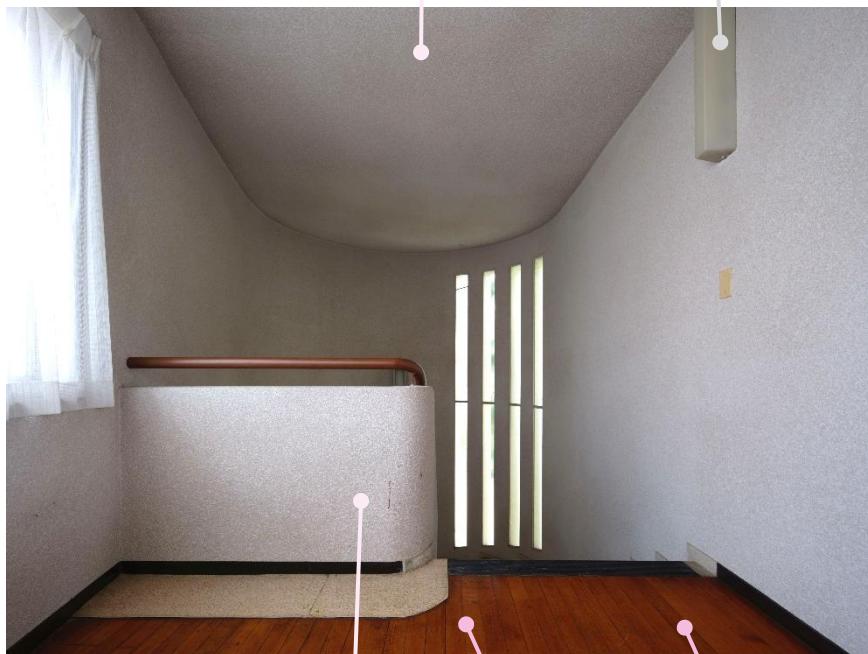

壁 :
躯体 : 基準1
仕上 : 基準3
復原後 : 基準2
(漆喰)

床面 : 基準1

床組 : 基準1


2階 ホール2【保存部分】②西面

■ 当初材残存


□ 当初材残存の可能性あり

▨ 改変あり


□ 滅失した家具・設備等

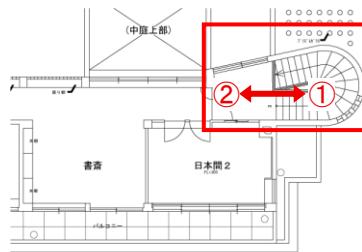

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

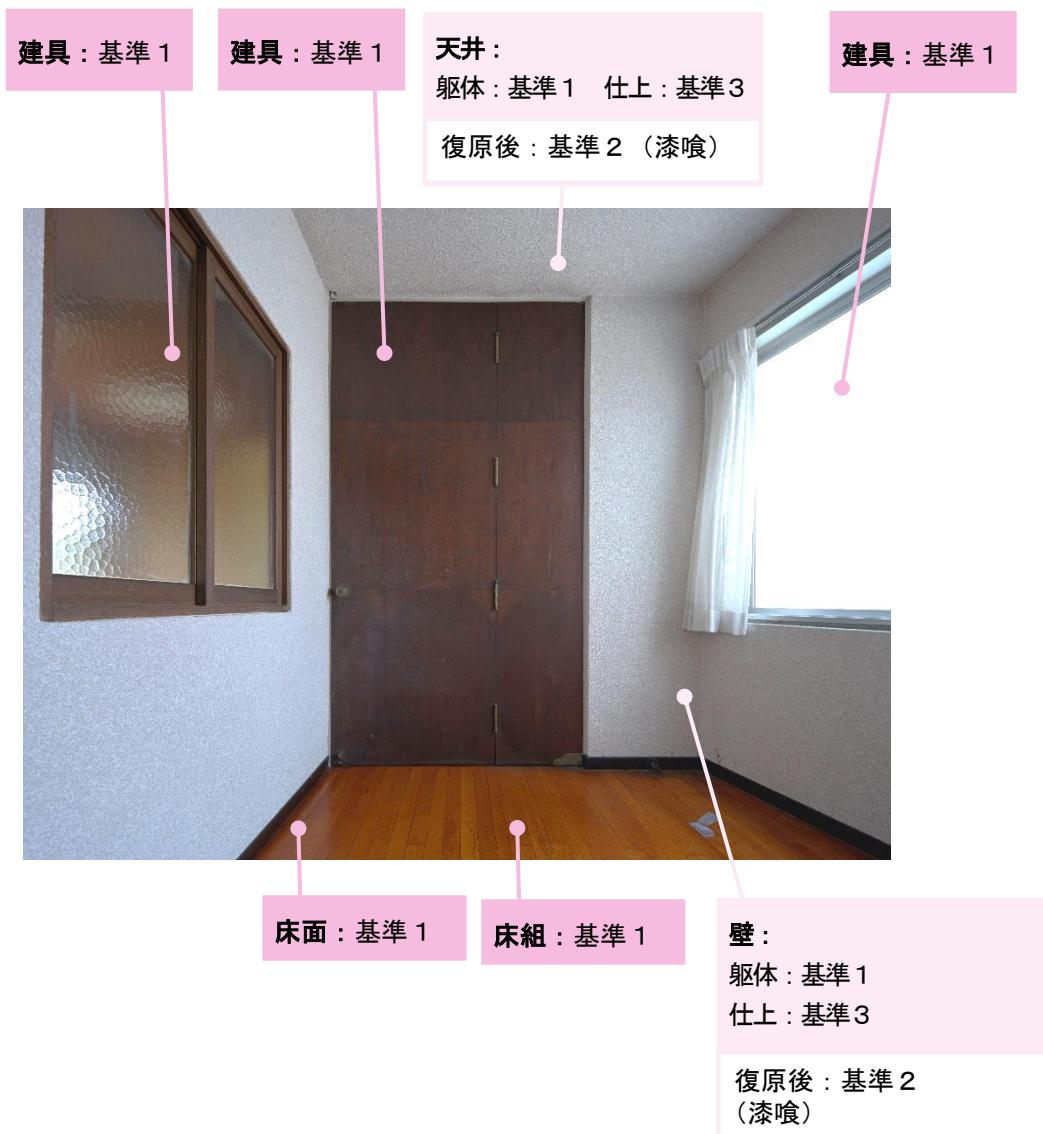

2階 日本間2【保存部分】

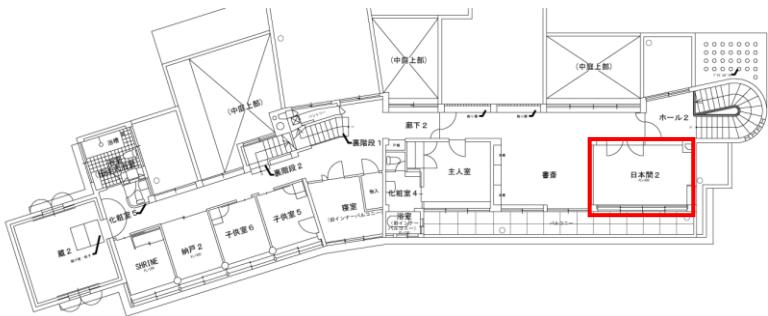


部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4→復原後基準2	畳敷	カーペット敷
床面（東面窓・床前）	基準4	hardwoodfloor	カーペット敷
壁	軀体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布 張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当 初の壁が残存
天井	基準1	板天井	板天井
建具（南面窓）	基準4⇒復原後基準2	スチールサッシ・ガラ ス戸・障子	アルミサッシ
建具（東面窓）	基準4⇒復原後基準2	スチールサッシ・ガラ ス戸・障子	アルミサッシ
建具（北面窓）	基準4⇒復原後基準2	障子	ガラス窓
建具（北面扉）	基準4	布張りフスマ	開き戸
カーテン（東面窓）	基準4	なし	新規
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（東 面）	基準4	なし	新規
カーテンレール（南 面）	基準4	記載なし	新規
床中央こたつ	基準4⇒復原後基準1	こたつあり（電機ヒー ター）	下に残る可能性あり
照明（東）	基準4	電燈（白熱灯）・紙障 子	蛍光灯
照明（西）	基準4	電燈（白熱灯）・紙障 子	蛍光灯
ラジエーターBOX (北面)	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニ ヤ（推定）
ラジエーターBOX (東面)	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニ ヤ（推定）

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 日本間2【保存部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

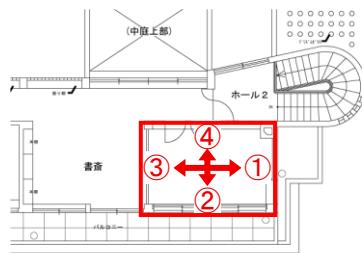


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




2階 日本間2【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

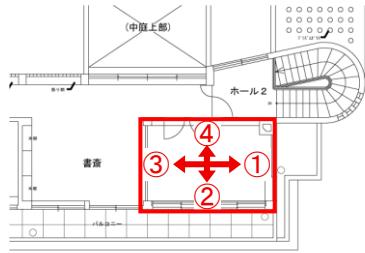


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

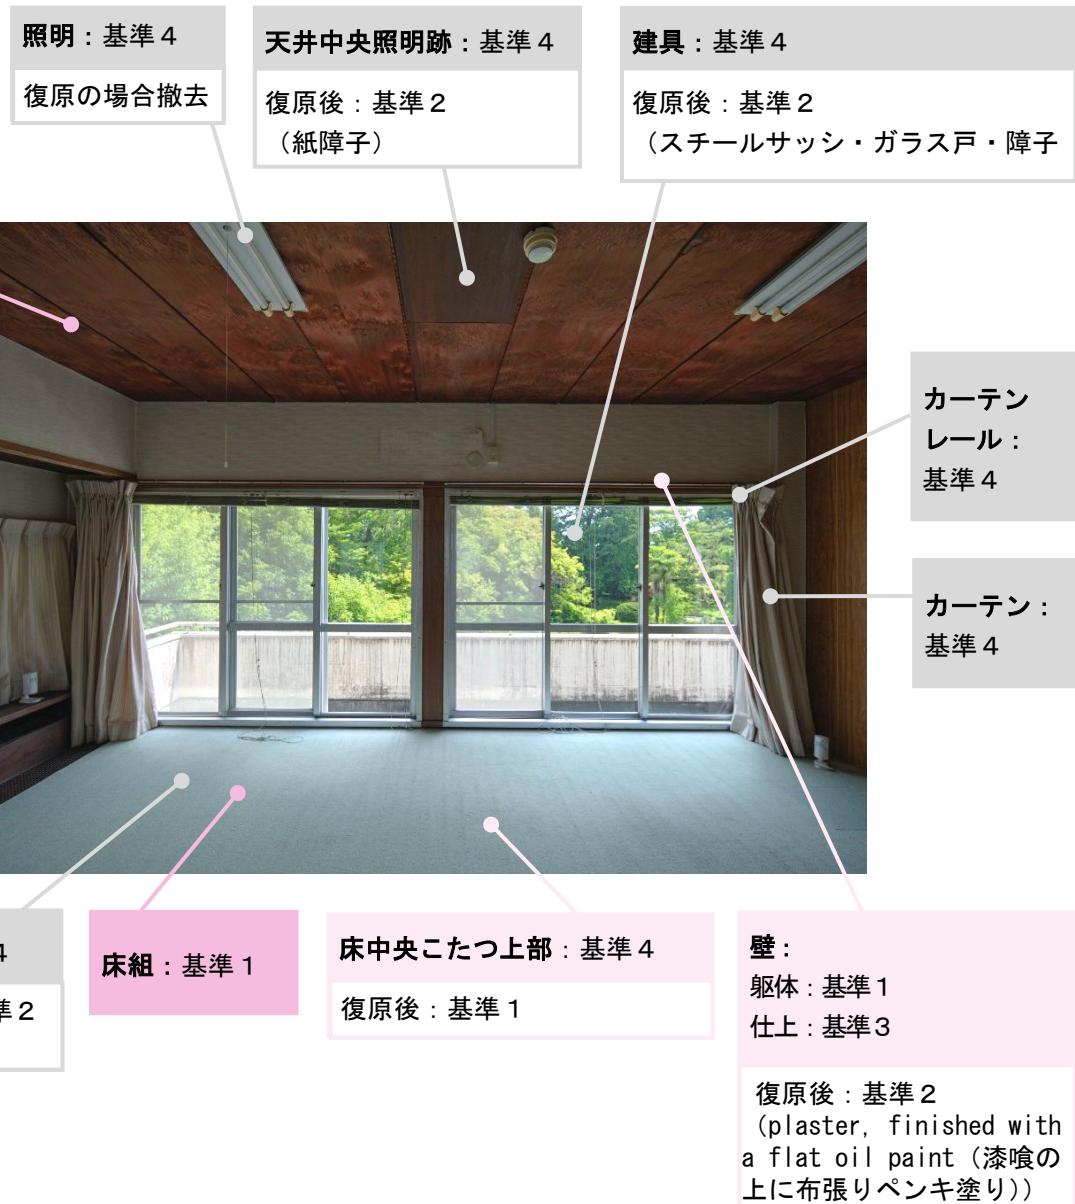

2階 日本間2【保存部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

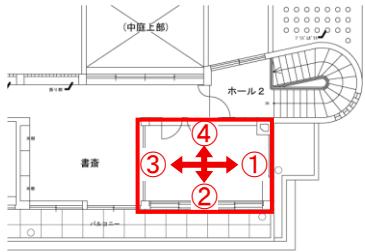


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



2階 日本間2【保存部分】④北面


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

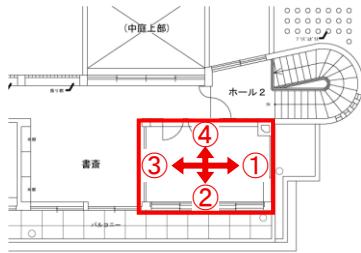


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




2階 日本間2【保存部分】写真帖

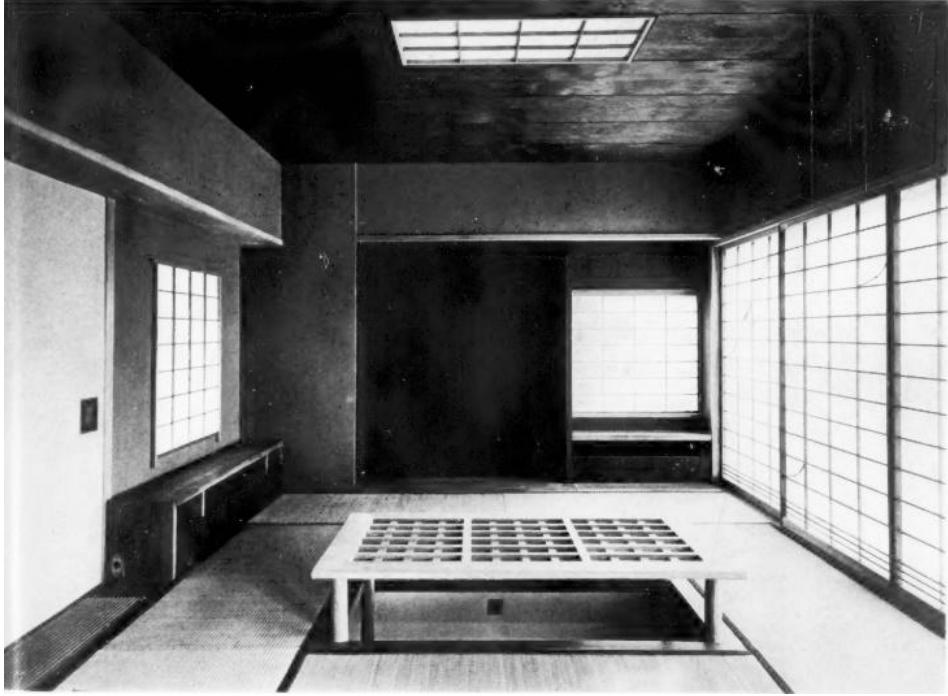東面を見る	 <p>竣工直後</p> <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

2階 日本間2【保存部分】写真帖

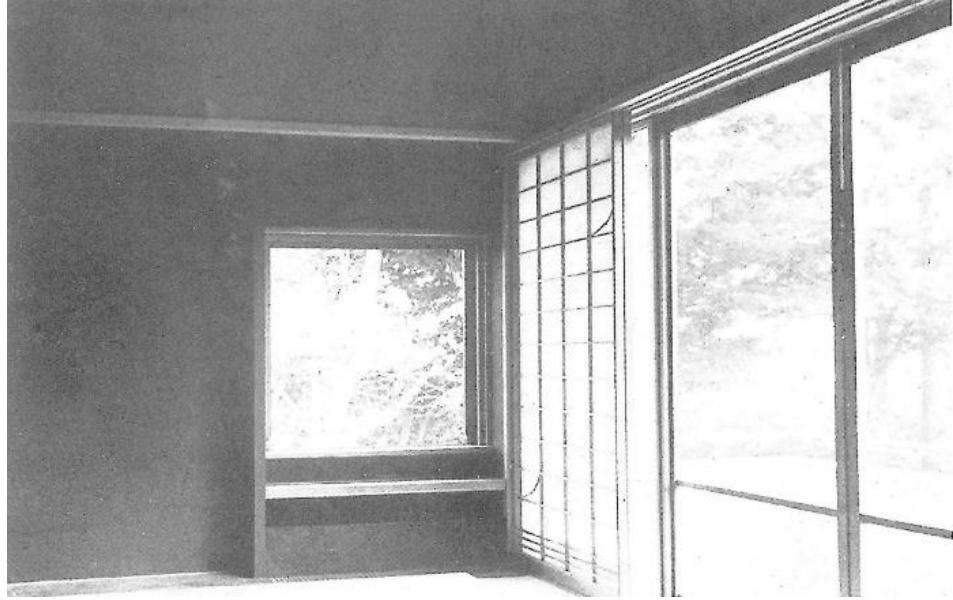東面・南面窓を見る	
竣工直後	 <p>(「詳細図譜」より)</p>
現在	

2階 書斎【保存部分】

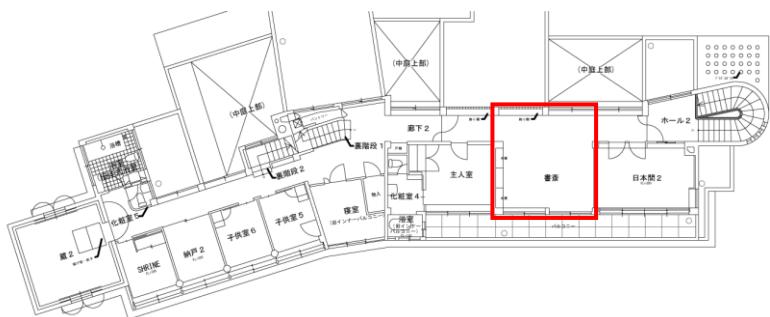

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準1	檜材床板・杉材荒床・木下地	当初（推定）
床面（暖炉前）	基準1	石	当初（推定）
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り)	クロス張り ※下に当初の壁が残存
壁（西面暖炉上）	基準1	記載なし	当初レッドウベニヤ（推定）
壁（北面棚の中）	基準1	コンクリートラッカー仕上	当初（推定）
ガラス（北面棚の中）	基準1	プリズムグラス	当初（推定）
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	plaster, finished with a flat oil paint (漆喰の上に布張りペンキ塗り)	ペンキ塗 ※下に当初の壁が残存する可能性あり
建具（南面窓）	基準4 ⇒復原後基準2	記載なし 網戸あり	アルミサッシ
建具（南面掃出し窓）	基準4 ⇒復原後基準2	記載なし 網戸あり	アルミサッシ
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテン（南面掃出し窓）	基準4	記載なし	新規
カーテン（北面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面窓）	基準4	なし	新規
カーテンレール（南面掃出し窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（北面窓）		記載なし	新規
棚（南面窓下）	基準1	コンクリートラッカー仕上	当初（推定）


本棚（西面）	基準1	板張り：記載なし ガラス：引き違いガラス 鋼製パイプ	板張り：当初レッドウッドベニヤ（推定） ガラス：当初（推定）
飾り棚（北面）	基準1	板張り：記載なし ガラス：引き違いガラス	板張り：当初レッドウッドベニヤ（推定） ガラス：当初（推定）
棚（北面窓下）	基準1	コンクリートラッカー仕上	当初（推定）
カーペット	基準4	記載なし・古写真に写るカーペットは失われている	新規
テーブル	基準4	なし・古写真に写る書物机は失われている	新規
照明（天井）	基準4	記載なし	蛍光灯
照明（南面壁付）	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準4	ラジエーター	新規ラジエーター
暖房器具（北面）	基準1	ラジエーター	当初（推定）
暖炉	基準1	記載なし	当初（推定）

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 書斎【保存部分】①西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

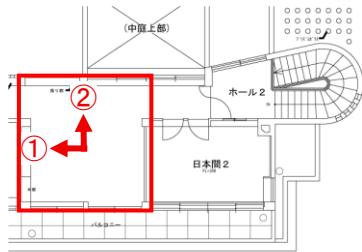


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




2階 書斎【保存部分】①西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

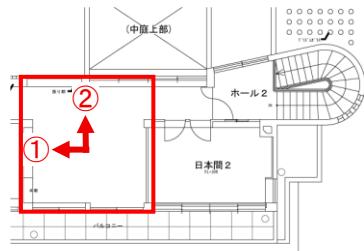

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

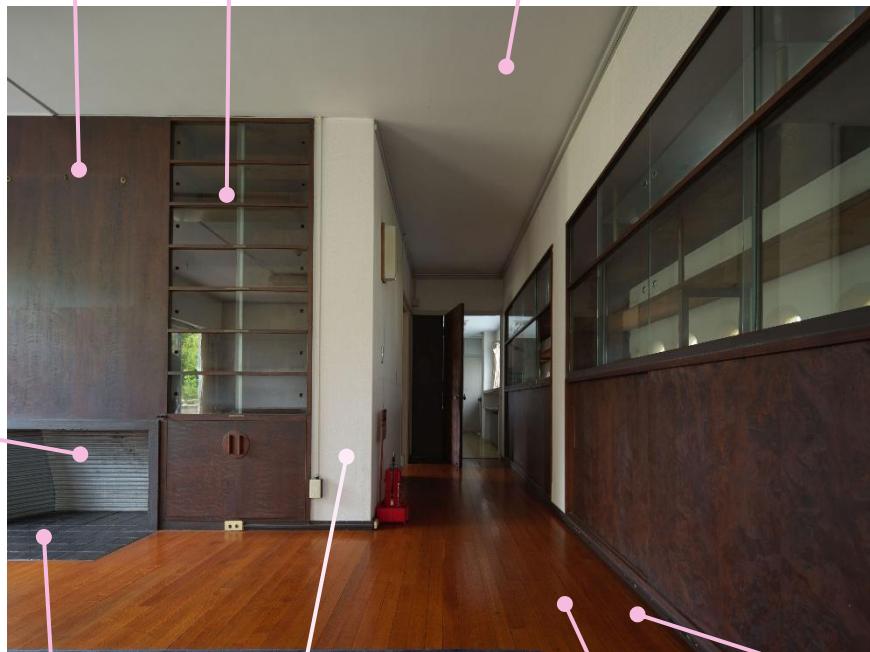

暖炉 : 基準 1

暖炉前床 : 基準 1

壁 :

躯体 : 基準 1

仕上 : 基準 3


床面 : 基準 1

床組 : 基準 1

復原後 : 基準 2
(plaster, finished with
a flat oil paint (漆喰の
上に布張りペンキ塗り))

2階 書斎【保存部分】②北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

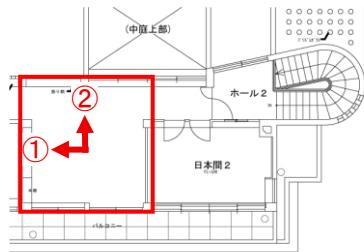

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する




2階 書斎【保存部分】④北面2


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

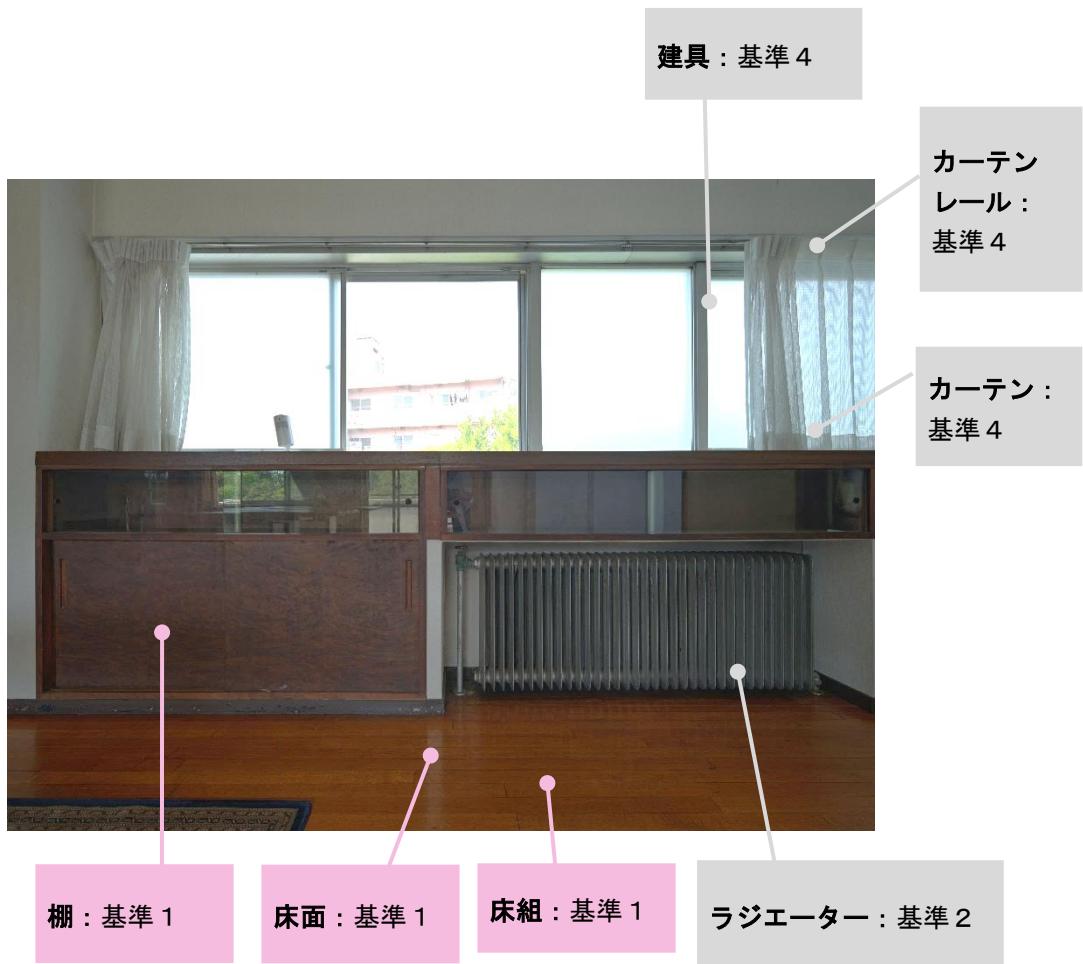


2階 書斎【保存部分】写真帖

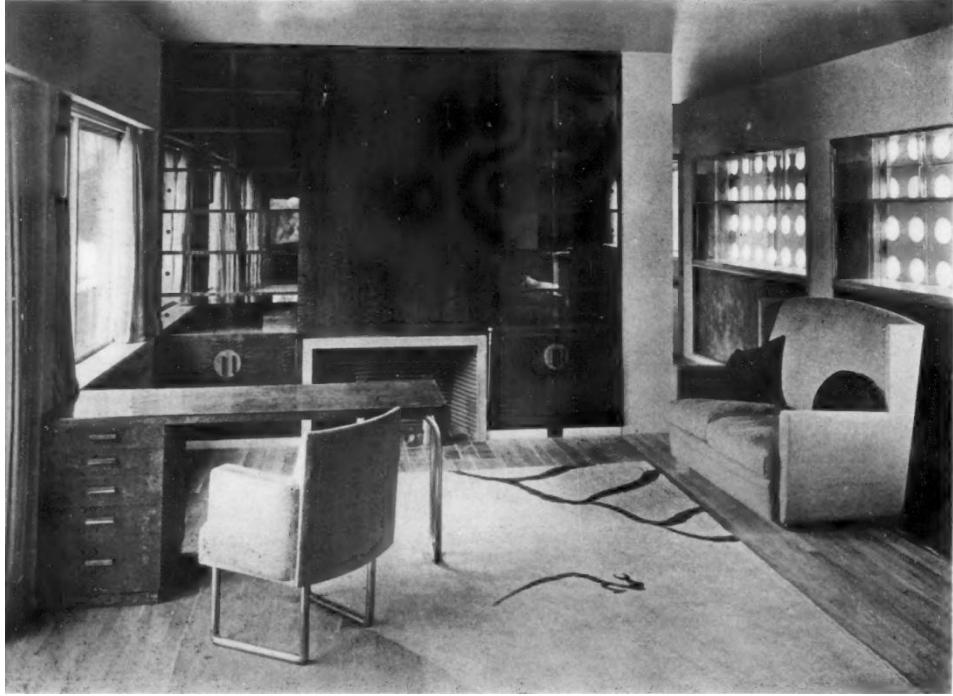西面を見る	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

2階 書斎【保存部分】写真帖

西面暖炉周辺	
竣工直後	 <p>(「詳細図譜」より)</p>
現在	

2階 主人室【保存部分】

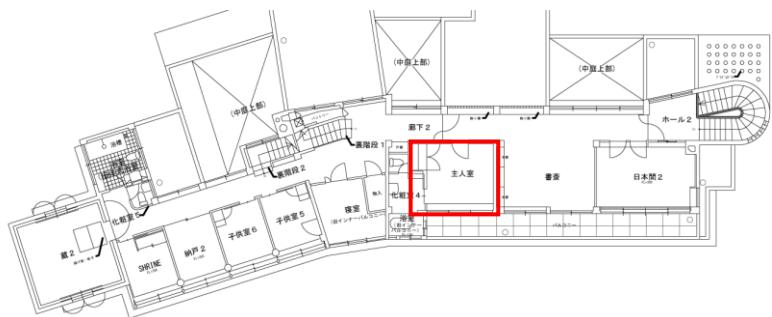

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準1	記載なし	当初（推定）
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（東側中央板張り部分）	躯体：基準1 仕上：基準1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	ボード張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準4 ⇒復原後基準2	記載なし	アルミサッシ
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
造り付け家具（東面2点）	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
造り付け家具（南面窓下）	基準1	記載なし	当初（推定）
棚（南面窓下）	基準1	記載なし	当初（推定）
洋服棚（西面）	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
収納（西面）	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
照明	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準4	ラジエーター	新規ラジエーター


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 主人室【保存部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

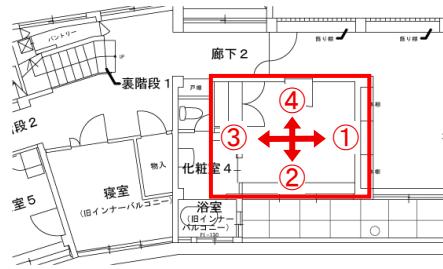


壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

壁 : 基準 1

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

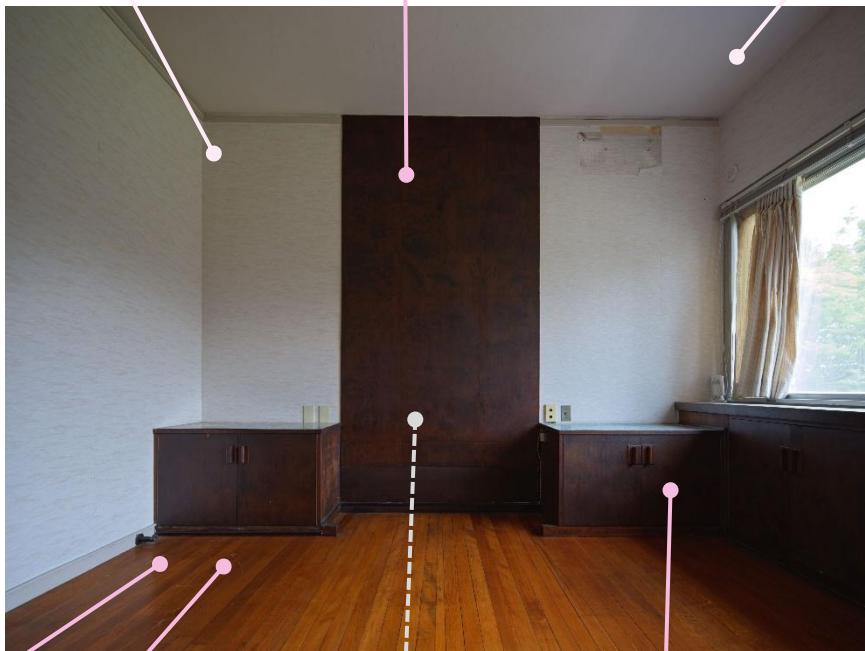

床面 : 基準 1

床組 : 基準 1


ベッド

造り付け家具 : 基準 1

2階 主人室【保存部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

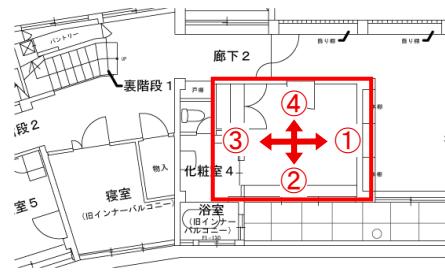

壁 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3


復原後 : 基準 2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

建具 : 基準 4

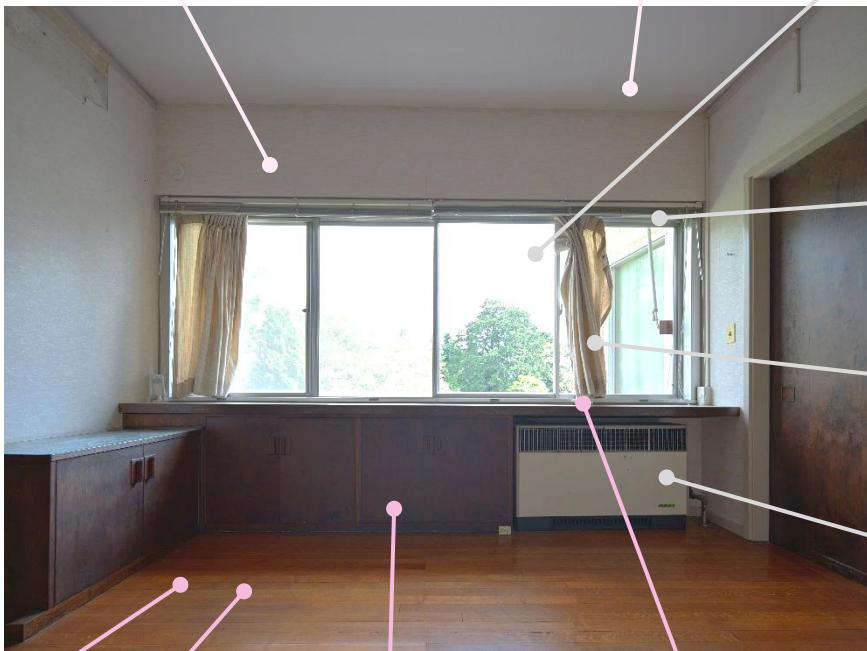

カーテン
レール :
基準 4

カーテン :
基準 4

ラジエータ
ー : 基準 4

床面 : 基準 1

床組 : 基準 1


造り付け家具 : 基準 1

棚 : 基準 1

2階 主人室【保存部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

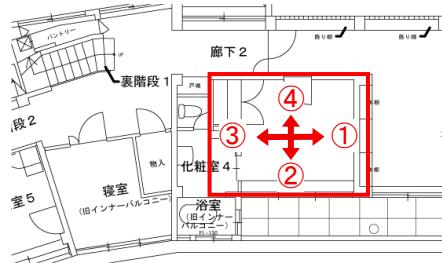

壁 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

扉 : 基準 1



床面 : 基準 1


床組 : 基準 1

洋服棚 : 基準 1

2階 主人室【保存部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

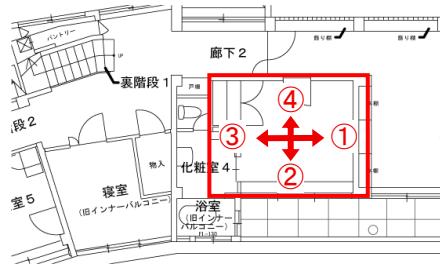

壁：


躯体：基準1 仕上：基準3

復原後：基準2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後：基準2
(塗装剥がし後の仕上げに準じる)

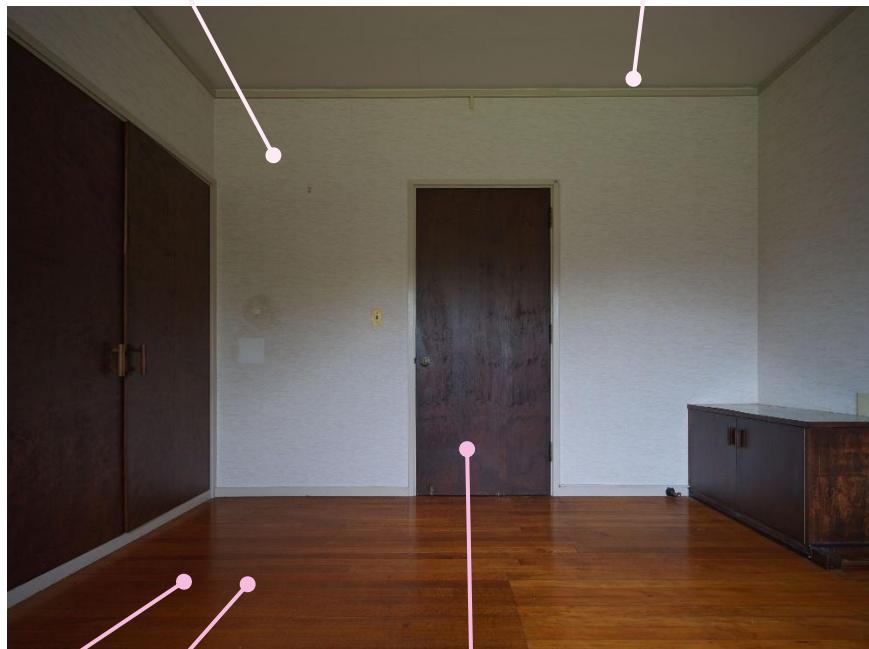


床面：基準1

床組：基準1

建具：基準1

2階 化粧室4【保全部分】

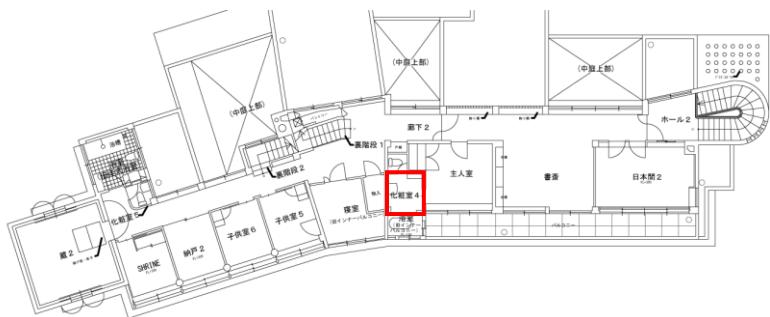

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4 → 復原後基準2	記載なし	ビニールクロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準3	記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
仕切り壁（北側手洗いとの境）	基準1	記載なし	枠は当初（推定）
仕切り壁付タオル掛けパイプ	基準4	記載なし	新規
天井	躯体：基準1 仕上：基準3	記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
建具（北面窓）	基準4	記載なし	新規ガラス窓
建具（東面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
洗面台	基準4	記載なし	新規
鏡	基準4	記載なし	新規
暖房器具	基準2	ラジエーター	新規ラジエーター（鋳鉄製）


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 化粧室4【保全部分】①西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

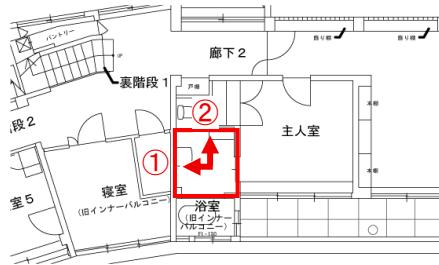

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

壁 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3



床面 : 基準 4

床組 : 基準 1


洗面台 : 基準 4

鏡 : 基準 4

2階 化粧室4【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

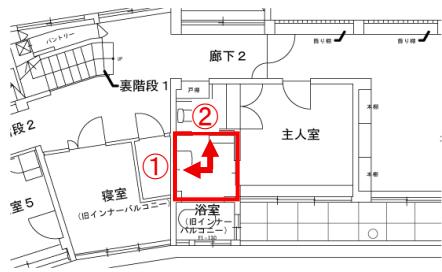

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

タオル掛け
: 基準 4

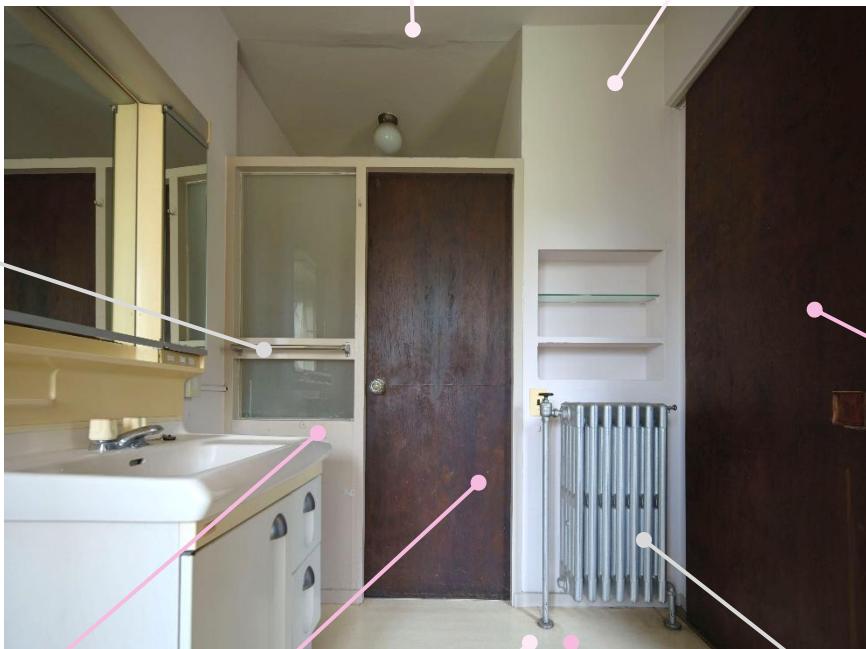

建具 : 基準 1

仕切り壁 : 基準 1


建具 : 基準 1

床面 : 基準 4

床組 : 基準 1

ラジエーター : 基準 4

2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】

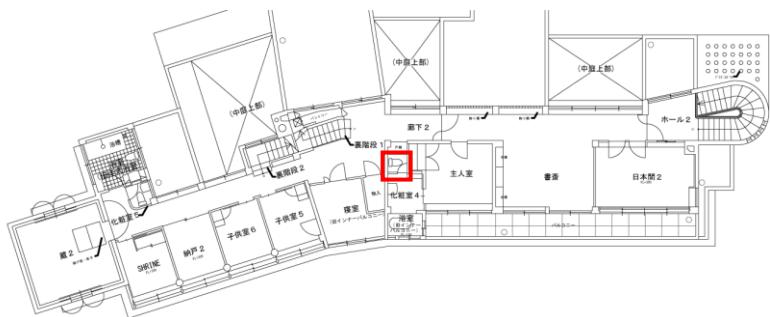

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	記載なし	ビニールクロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	基準4	記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
仕切り壁（南側洗面所との境）	枠：基準1 その他：基準4	記載なし	枠は当初（推定）
天井	基準4	記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面扉）	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニヤ（推定）
建具（南面窓）	基準4	記載なし	新規ガラス窓
便器	基準4	記載なし	新規
照明	取付金具：基準1 電球：基準4	記載なし	取付金具は当初（推定）・電球は新規


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。


2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

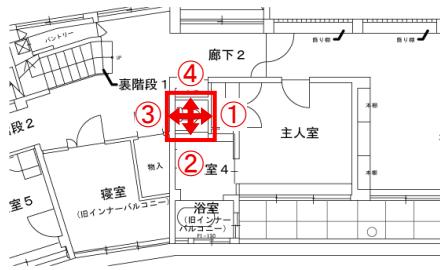

壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

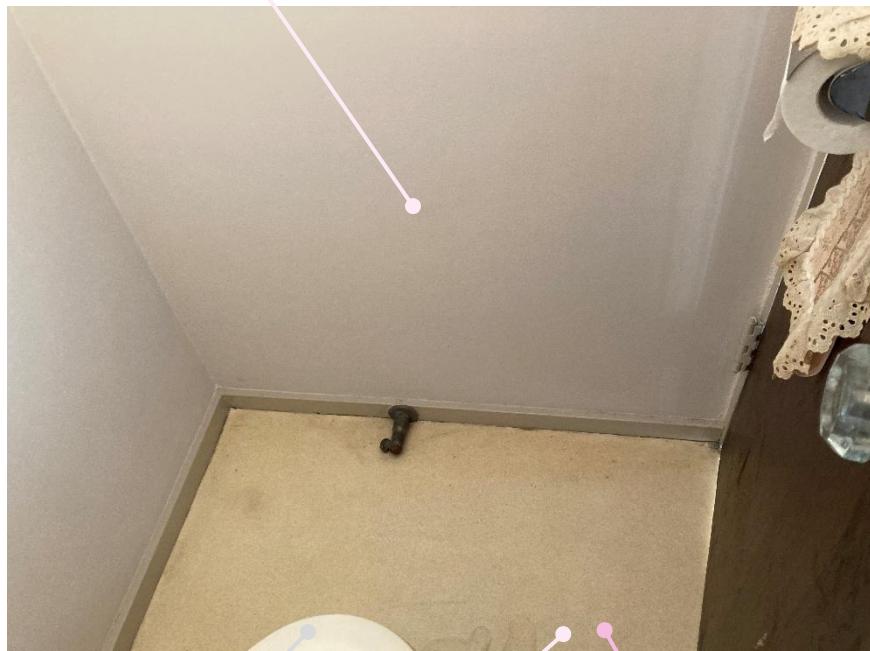

便器 : 基準 4


床面 : 基準 4

床組 : 基準 1


2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】①東面2(前ページ写真の上)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

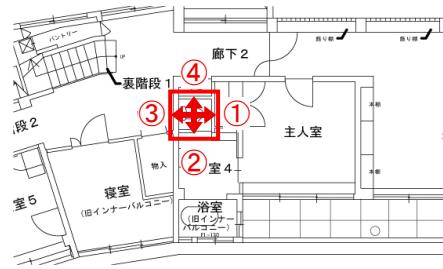


壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

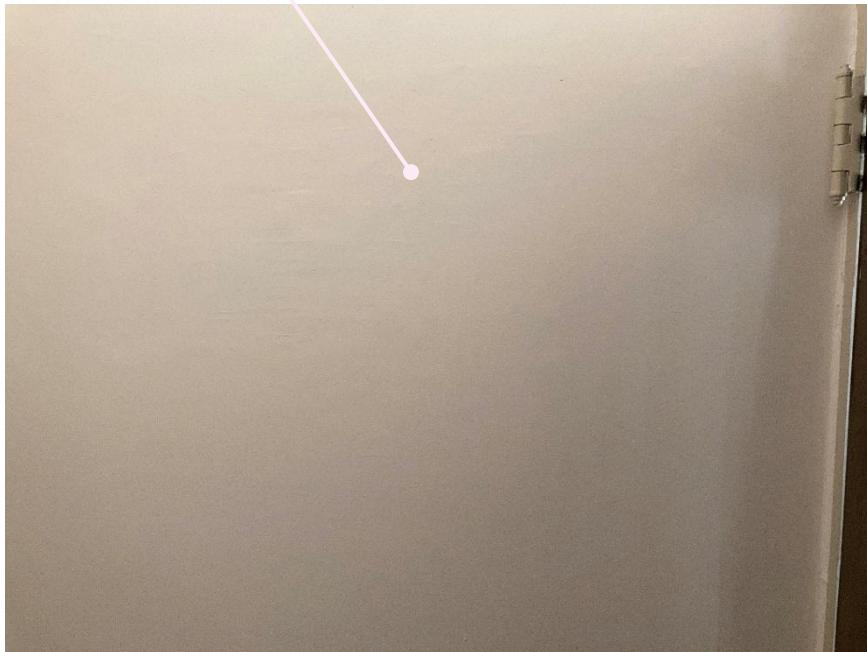

2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】①東面3

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

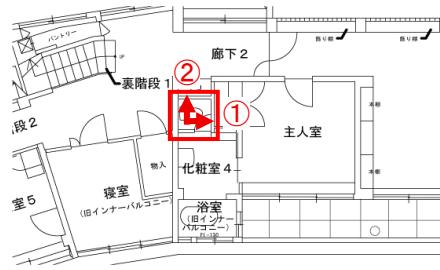


天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

壁 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

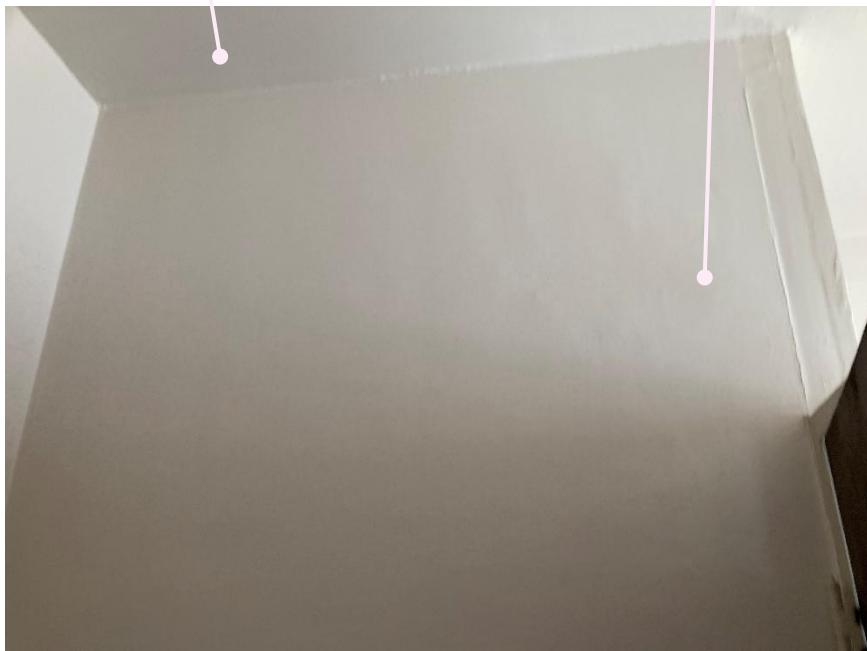

2階 化粧室4奥手洗い【保全部分】 ②北面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

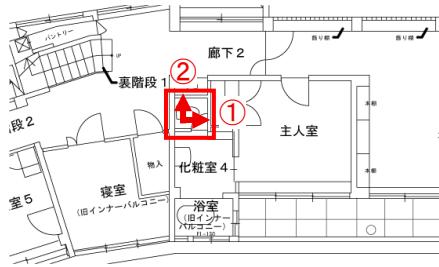

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

天井：

躯体：基準1 仕上：基準3




便器：基準4

床面：基準4

床組：基準1

2階 寝室（旧インナーバルコニー）【保全部分】

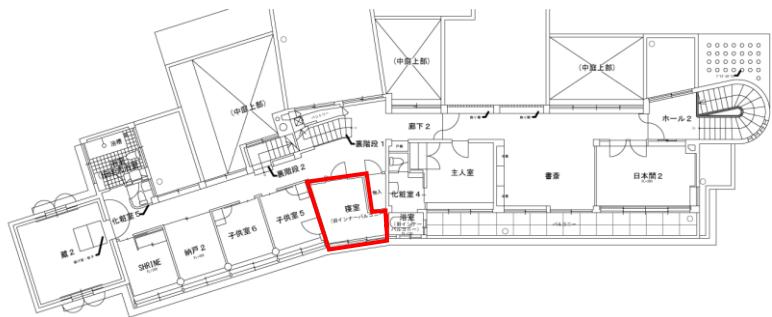

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	コンクリート	当初（推定）
床面	基準4→復原後基準2	コンクリート打放し	ビニールタイル張り
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打放し	板張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート・青系統の色 ガラスブロックはめ込み	ペンキ塗りに新規ボード張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり 内側に当初インナーバルコニー庇の円形ガラスブロックが残存
建具（南面窓）	基準4⇒復原時撤去	なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準4⇒復原時撤去	なし	新規
建具（物入れ扉）	基準4⇒復原時撤去	なし	新規
ブラインド（南面窓）	基準4⇒復原時撤去	なし	新規
照明	基準4⇒復原時撤去	なし	新規


■復原の方針

- ・インナーバルコニーの復原を行う。

2階 寝室(旧インナーバルコニー)【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

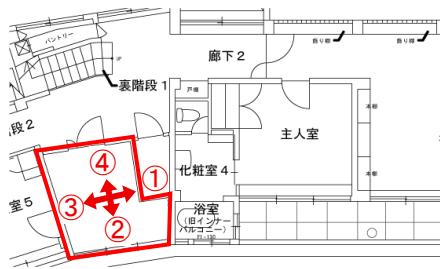

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2

(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)



床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し)

床組 : 基準 1


壁 : 基準 4

復原後 : 撤去

2階 寝室(旧インナーバルコニー)【保全部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

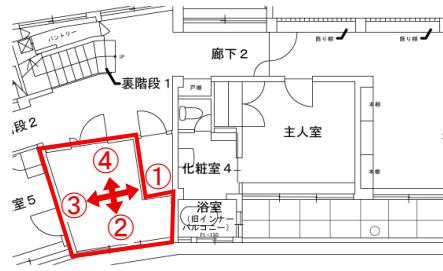

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3


復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)

照明 : 基準 4

復原後 : 撤去

建具 : 基準 4

復原後 : 撤去

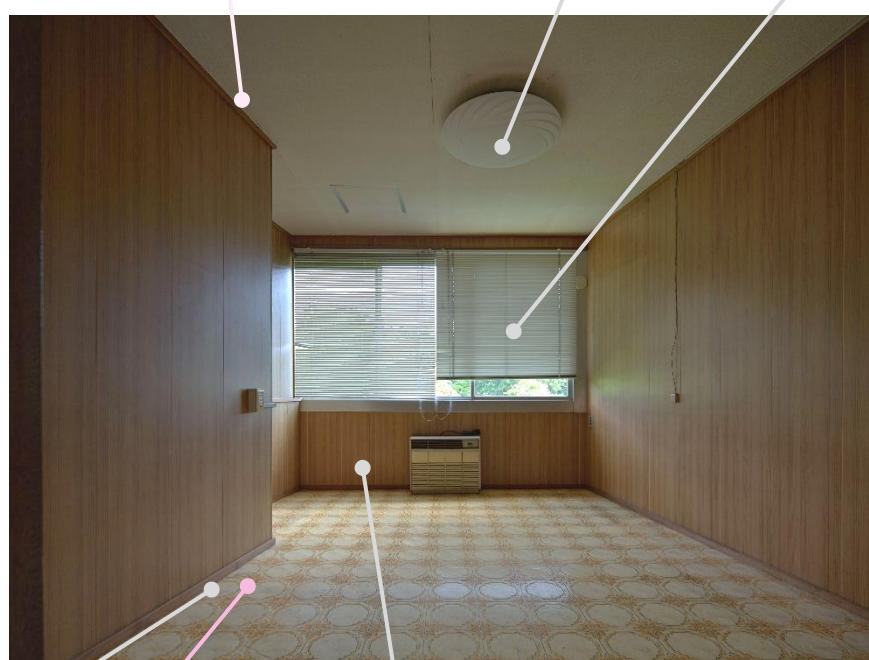

床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し)

床組 : 基準 1


壁 : 基準 4

復原後 : 撤去

2階 寝室(旧インナーバルコニー)【保全部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

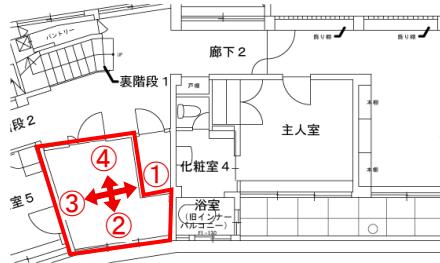

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)



床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し)

床組 : 基準 1

壁 :


躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し)

2階 寝室(旧インナーバルコニー)【保全部分】 ④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

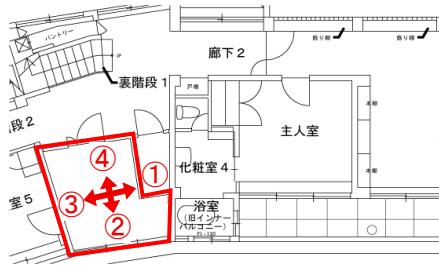

天井 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)

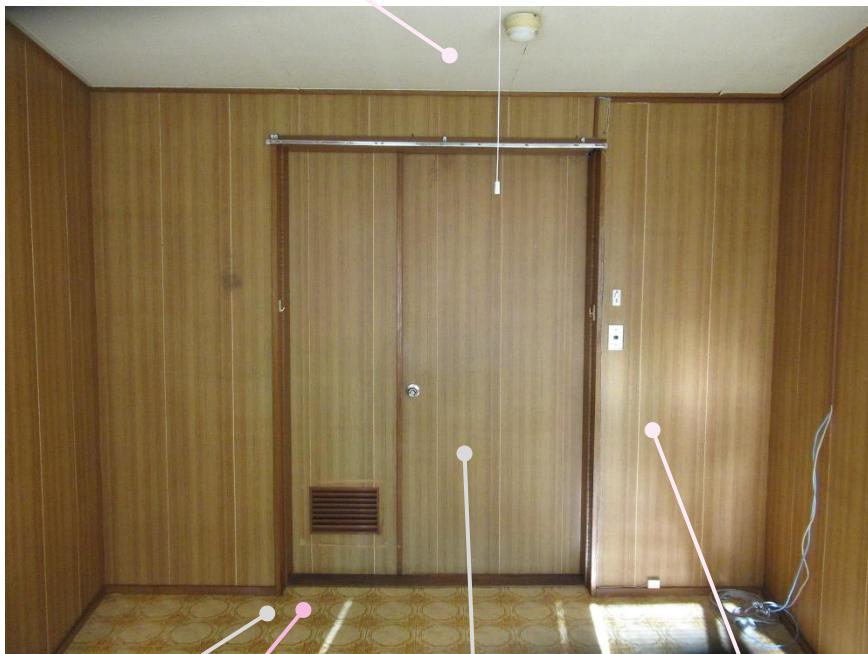

床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し)

床組 : 基準 1

建具 : 基準 4


復原後 : 撤去

壁 :

躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し)

2階 寝室（旧インナーバルコニー）物入【保全部分】

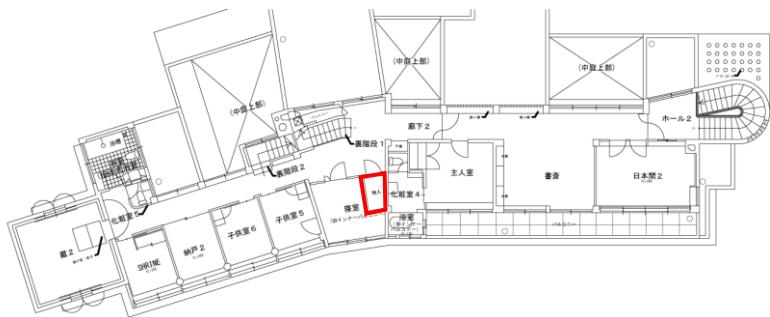

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	コンクリート	当初（推定）
床面	基準4 ⇒ 復原後基準2	コンクリート打放し	ビニールタイル張り
壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒ 復原後基準2	コンクリート打放し	板張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	基準4 ⇒ 復原後基準2	コンクリート・青系統の色	ペンキ塗りに新規ボード張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（扉）	基準4 ⇒ 復原時撤去	なし	新規


■復原の方針

- ・インナーバルコニーの復原を行う。

2階 寝室(旧インナーバルコニー)物入【保全部分】 ①南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

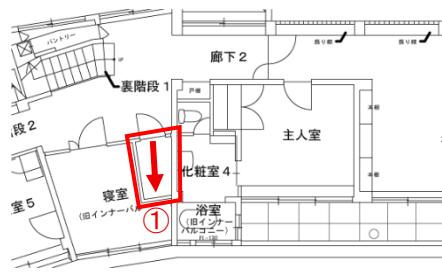

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し・ガラスブロックはめ込み)

建具 : 基準 4

復原後 : 撤去



床面 : 基準 4


復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し)

床組 : 基準 1

壁 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(コンクリート打放し)

2階 子供室5【保全部分】

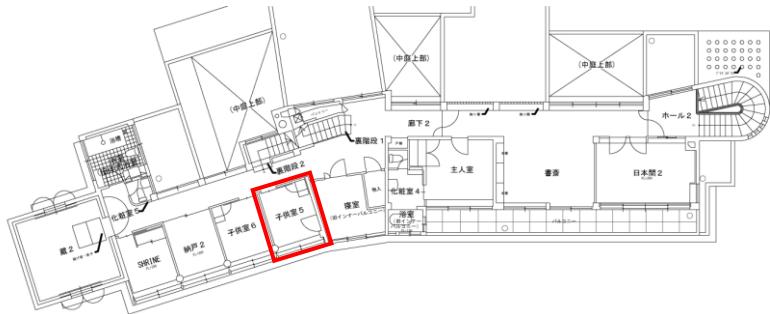

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	塩ビシート張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（東面・南面・北面）	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁（西面）	基準4 ⇒復原後基準2	布張りスクリーン（伸縮間仕切）	新規
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上げ ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（東面扉）	本体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	ペンキ塗り
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準1	記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	基準1	記載なし	当初（推定）
造り付け家具（東面）	基準1	記載なし	当初（推定）
棚（南面）	基準1	記載なし	当初（推定）
照明（南面柱付）	基準1	記載なし	当初（推定）
照明（東面壁付）	基準4	記載なし	蛍光灯
照明（天井）	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具（南面）	基準1	ラジエーター	当初ラジエーター（推定）


■復原の方針

- ・主に当初の間取りを復原する。

2階 子供室5【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

*保存・復原するものは竣工時の材を記載する

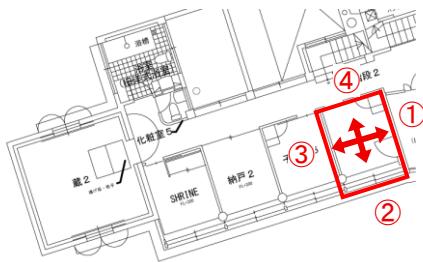

壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(ボード張り)



照明 : 基準 4

造り付け家具 : 基準 1

床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕
上げに準じる)

床組 : 基準 1



建具 : 基準 4

復原後 : 基準 2

2階 子供室5【保全部分】②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

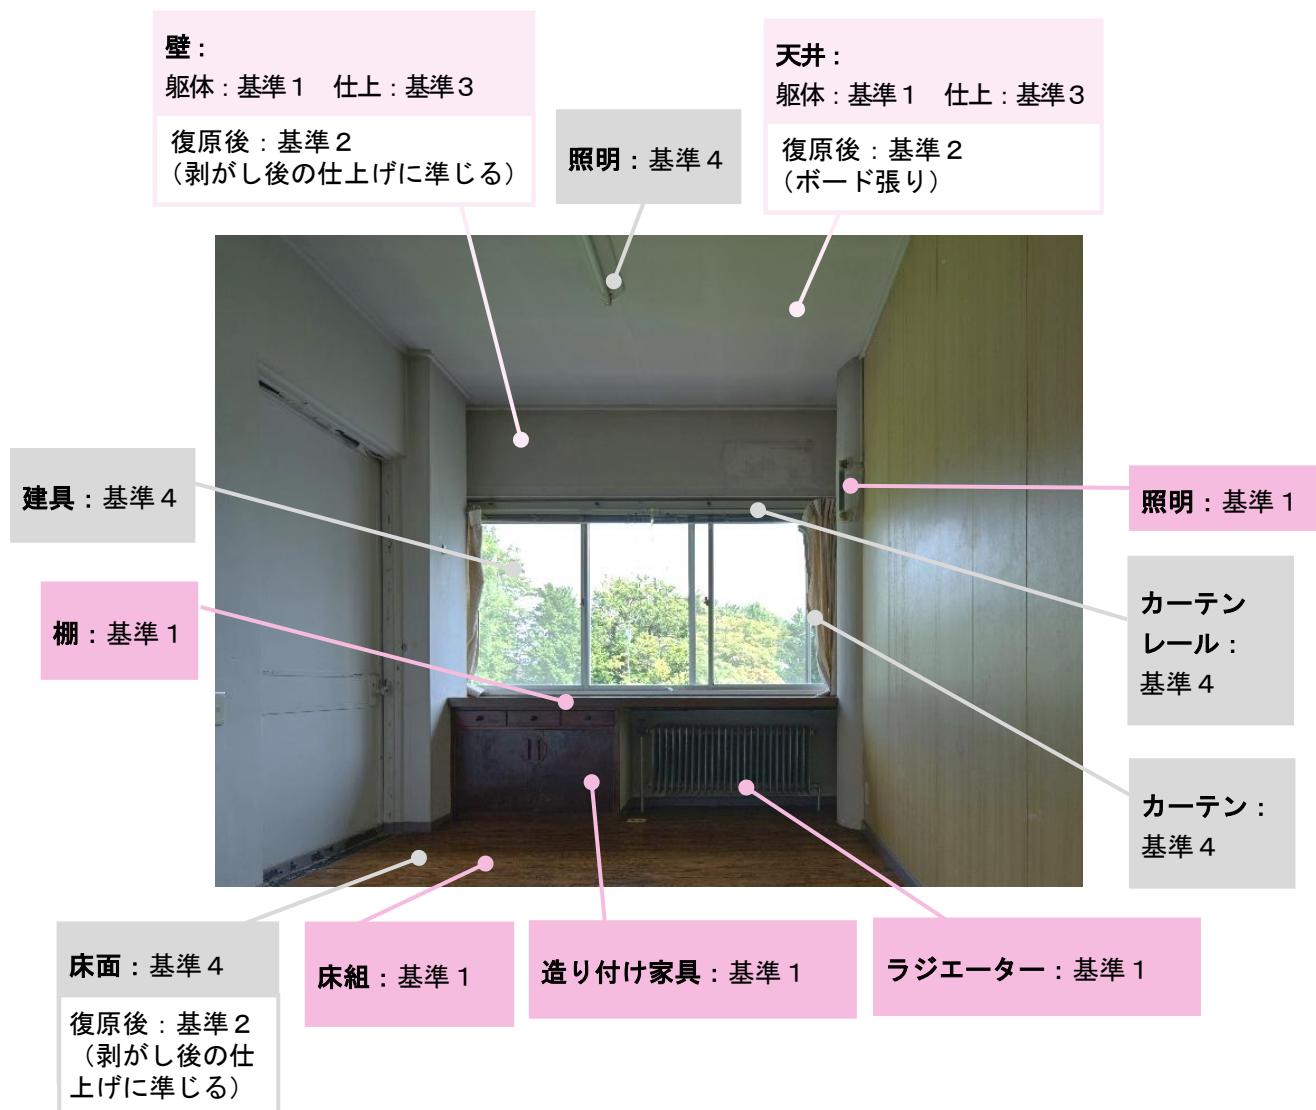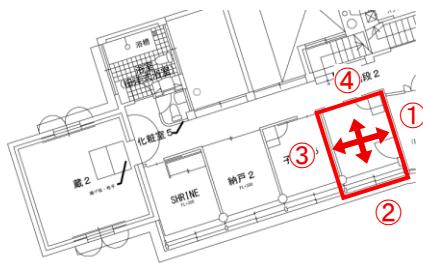

2階 子供室5【保全部分】③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

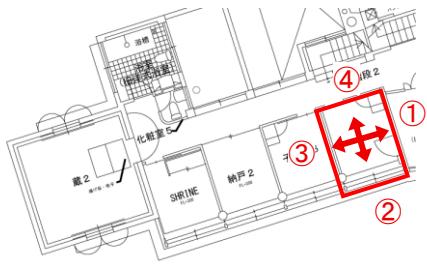

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(ボード張り)

照明 : 基準 1

床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

床組 : 基準 1

壁 :


躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(布張リスクリーン (伸縮間仕切り))

2階 子供室5【保全部分】④北面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

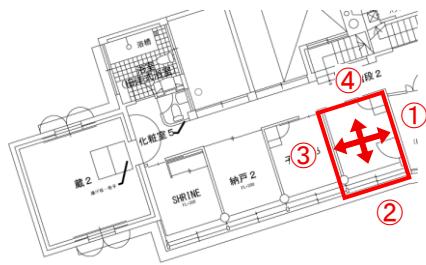

壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(ボード張り)




床面 : 基準 4
復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

床組 : 基準 1

建具 : 基準 1

造り付け家具 : 基準 1

2階 子供室 6【保全部分】

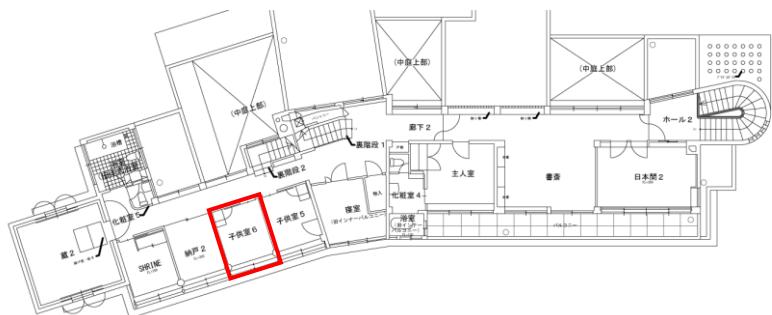

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	軸体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	塩ビシート張り※下に 当初の仕上げが残る可 能性あり
壁（東面）	軸体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	布張りスクリーン（伸 縮間仕切）	新規
壁（西面）	軸体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	クロス張り　※下に当 初の仕上げが残る可 能性あり
天井	軸体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	ボード張り	ボード張りペンキ仕上 げ　※下に当初の仕上 げが残る可能性あり
建具（南面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
カーテン（南面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南 面）	基準4	記載なし	新規
造り付け家具（南面）	基準1	記載なし	当初（推定）
造り付け家具（北面）	基準1	記載なし	当初（推定）
造り付け家具（西面）	基準1	記載なし	当初レッドウッドベニ ヤ（推定）
棚（南面）	基準1		当初（推定）
照明（南面柱付）	基準4	記載なし	蛍光灯
照明（西面壁付）	基準4	記載なし	蛍光灯
照明（天井）	基準1	記載なし	当初（推定）
暖房器具（南面）	基準4	ラジエーター	新規ラジエーター


■復原の方針

- ・主に当初の間取りを復原する。

2階 子供室6【保全部分】①南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

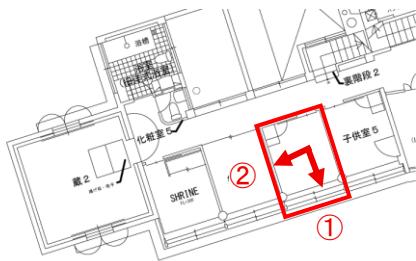

壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3


復原後 : 基準 2
(ボード張り)

建具 : 基準 4

棚 : 基準 1

床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕
上げに準じる)

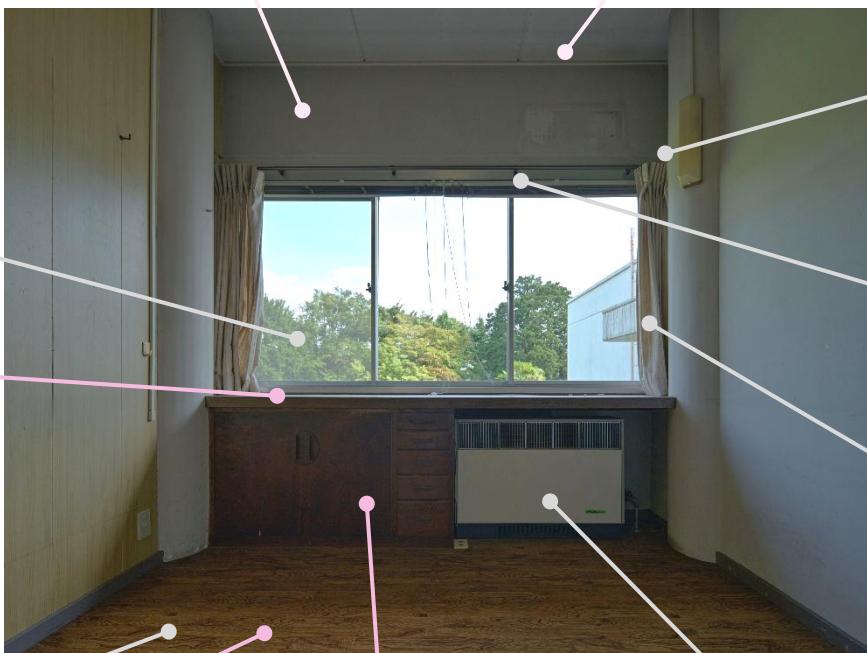

床組 : 基準 1

造り付け家具 : 基準 1

ラジエーター : 基準 4


**カーテン
レール :**
基準 4

カーテン :
基準 4

2階 子供室6【保全部分】②西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

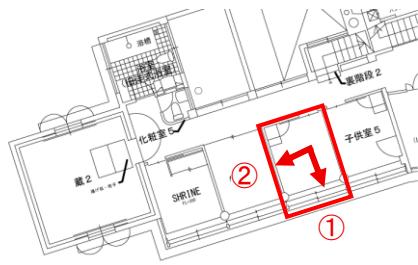

壁 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

天井 :
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3
復原後 : 基準 2
(ボード張り)

照明 : 基準 4



床面 : 基準 4


復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕
上げに準じる)

床組 : 基準 1

照明 : 基準 1

造り付け家具 : 基準 1

2階 納戸2【保全部分】

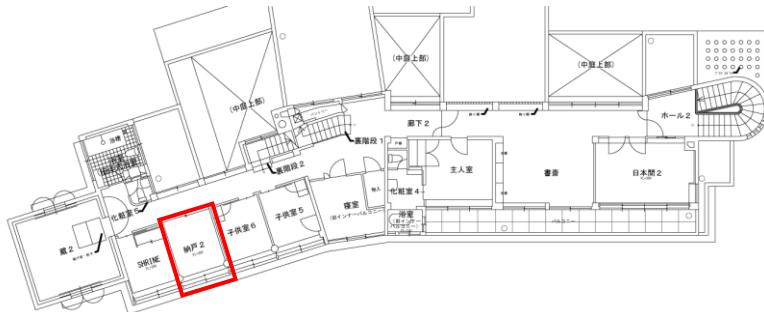

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初 (推定)
床面	基準4	畳敷	塩ビシート
壁 (東面・南面・北面)	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	クロス張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁 (西面)	基準4 ⇒復原後基準2	引き戸または間仕切り	新規
天井	基準1	記載なし	当初ボード張り (推定)
建具 (南面窓)	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具 (西面扉)	基準1	記載なし	引手は当初 (推定)
建具 (北面扉)	基準1	記載なし	当初 (推定)
カーテン (南面窓)	基準4	記載なし	新規
カーテンレール (南面)	基準4	記載なし	新規
ブラインド (南面)	基準4	なし	新規
棚 (南面)	基準1	記載なし	当初 (推定)
照明 (天井)	基準4	記載なし	蛍光灯


■復原の方針

- ・主に当初の間取りを復原する。

2階 納戸2【保全部分】①南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

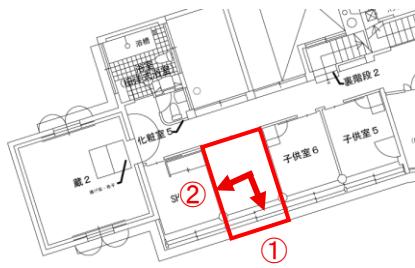

壁 :

躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2
(剥がし後の仕上げに準じる)

照明 : 基準 4

天井 : 基準 1

建具 : 基準 4


棚 : 基準 1

床面 : 基準 4

復原後 : 基準 2
(畳敷)

カーテン
レール :
基準 4

カーテン :
基準 4

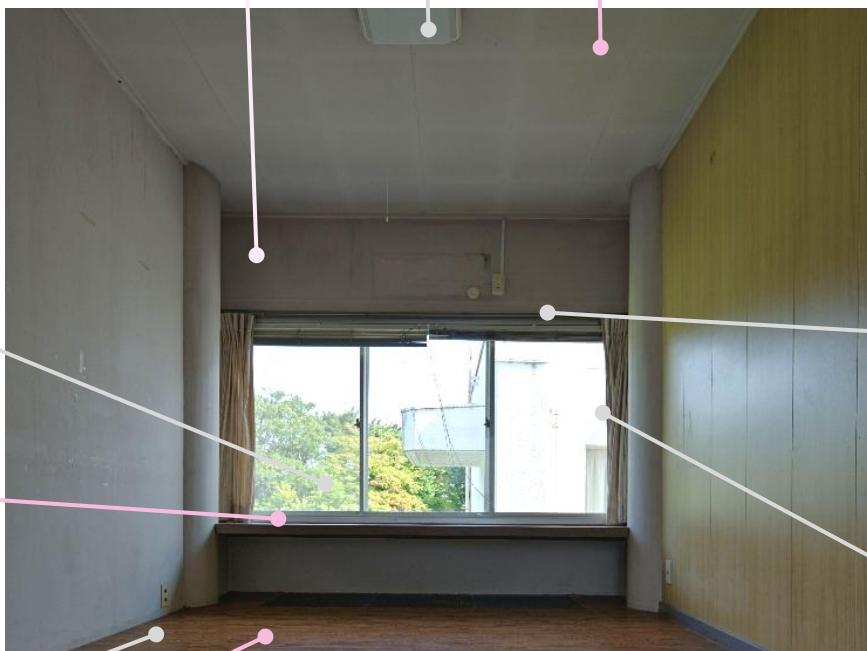


床組 : 基準 1

2階 納戸2【保全部分】②西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

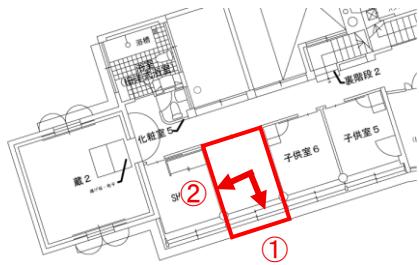

壁：

躯体：基準1 仕上：基準3

復原後：基準2
(剥がし後の仕上げに準じる)

建具：基準1

天井：基準1



床面：基準4


復原後：基準2
(畳敷)

床組：基準1

2階 納戸2【保全部分】写真帖

南面を見る（手前の部屋は SHRINE）

竣工直後

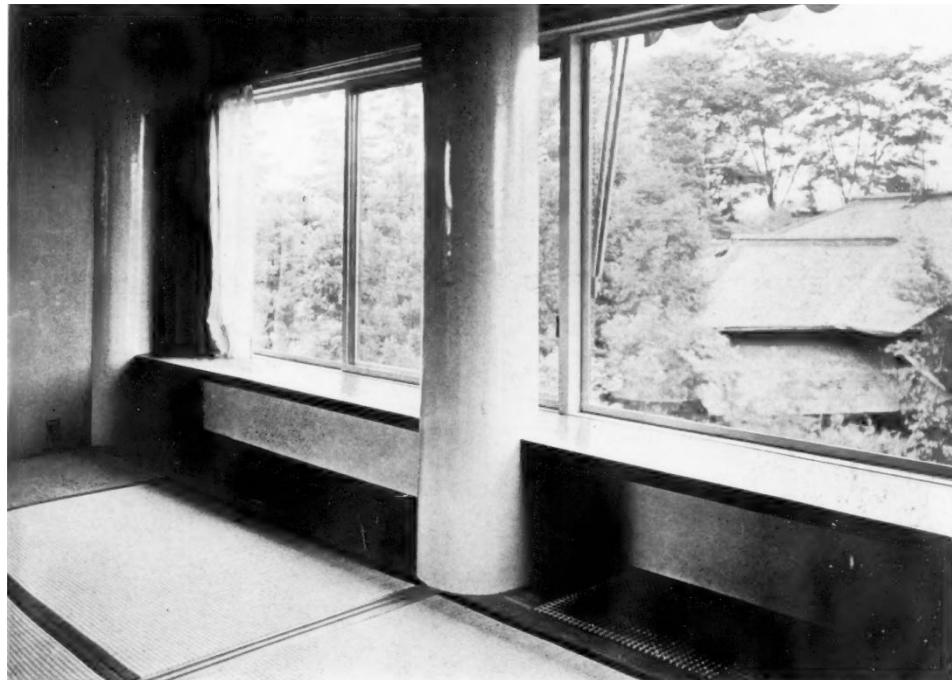


（「The Architectural Record」より）

現在



2階 SHRINE【保全部分】

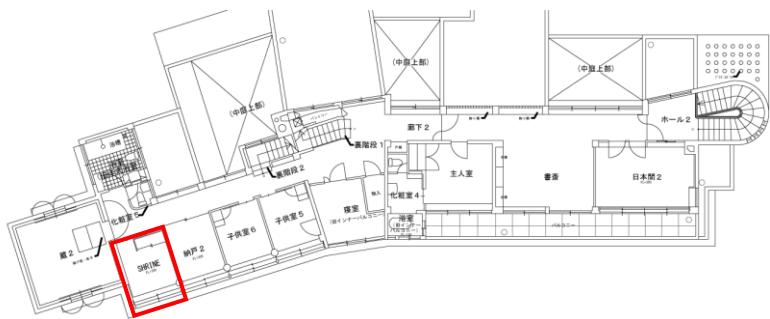

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	畳敷	塩ビシート
壁（東面）	基準4→復原後基準2	引き戸または間仕切り	新規
壁（西面）	軀体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	記載なし	クロス張り※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	基準1	記載なし	当初ボード張り（推定）
建具（南面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（北面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
カーテン（西面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（南面）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール・フック（西面）	基準1	記載なし	当初（推定）
ブラインド（南面）	基準4	なし	新規
棚（南面）	基準1	記載なし	当初（推定）
照明（天井）	基準4	記載なし	蛍光灯



■復原の方針

- ・主に当初の間取りを復原する。


2階 SHRINE【保全部分】①南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

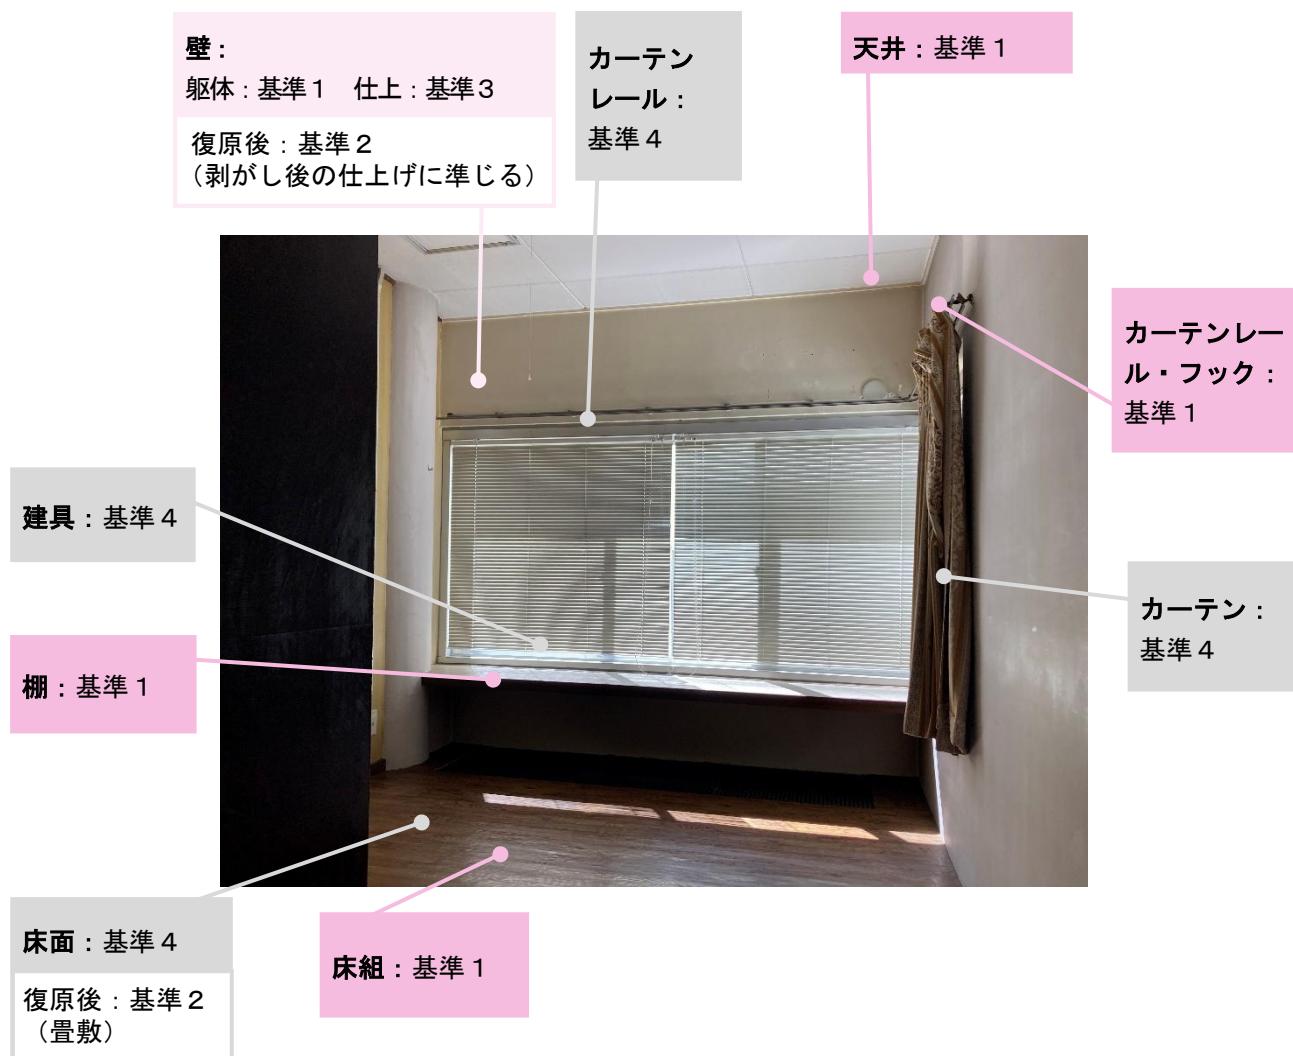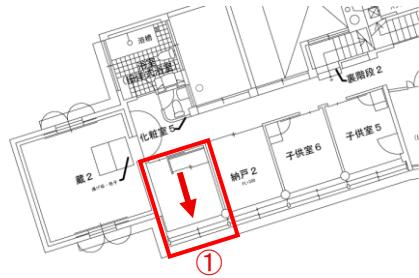

2階 蔵2【保存部分】

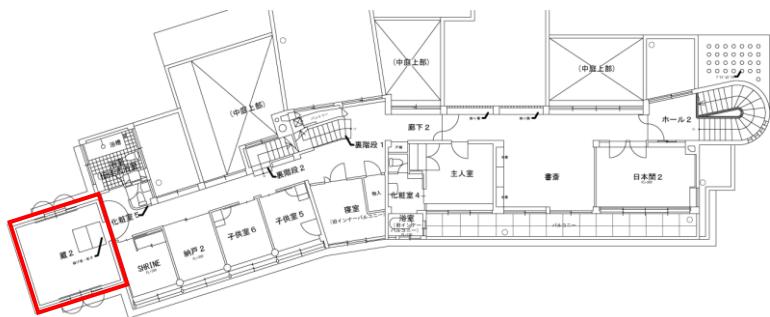

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4⇒復原後基準2	コンクリート	カーペット敷
壁	躯体：基準1 仕上：基準1	板張り	当初（推定）
天井	基準1	セロテックス	当初（推定）
建具（南面窓）	基準1	内側より網戸・ガラス戸・鉄格子・鉄製防火戸	当初（推定）
建具（東面扉）	基準4⇒復原後基準2	内側より鋼戸・鉄製防火扉、仕上げ記載なし	当初建具にペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具（北面窓）	基準1	防火扉	当初（推定）
照明	基準4	記載なし	蛍光灯

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 蔵2【保存部分】①東面



■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



2階 蔵2【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

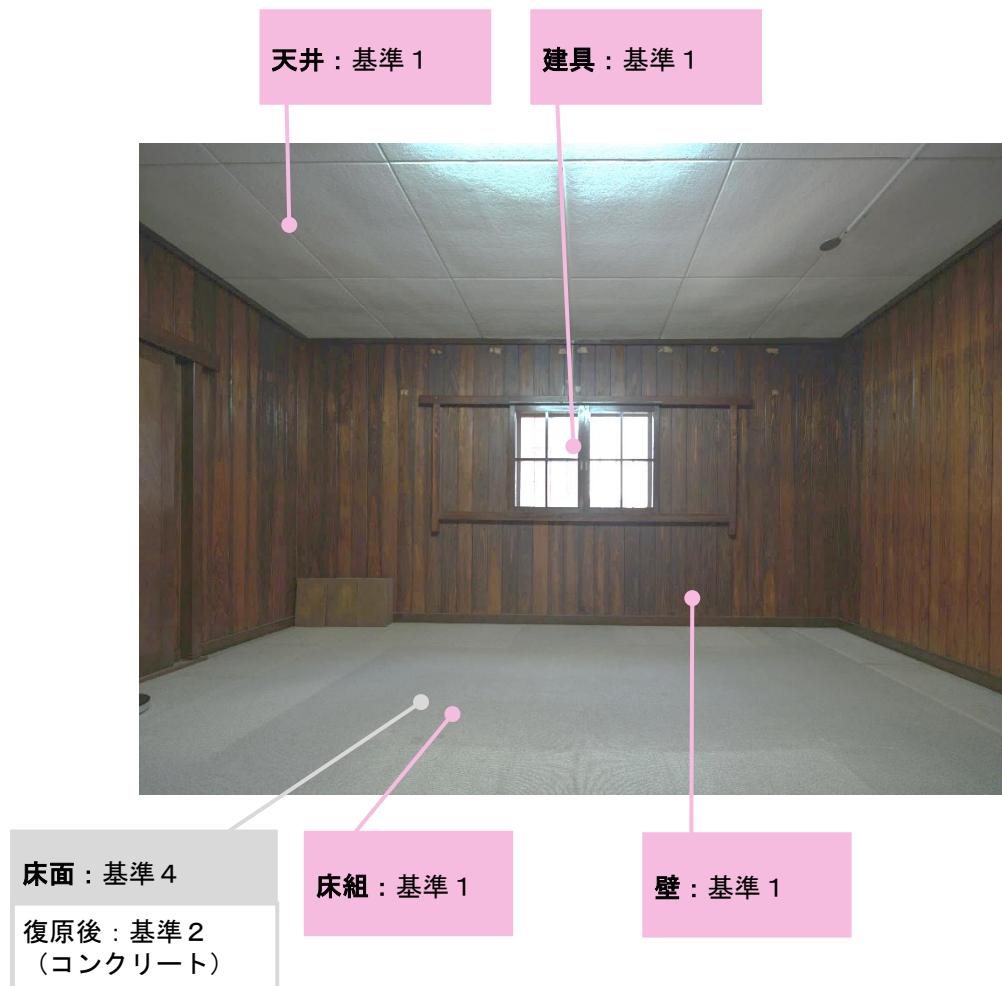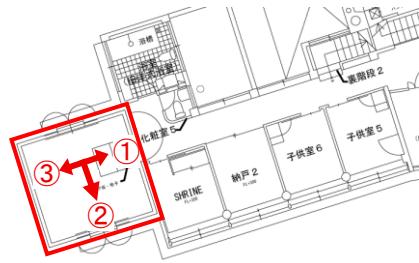


2階 蔵2【保存部分】 ③西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

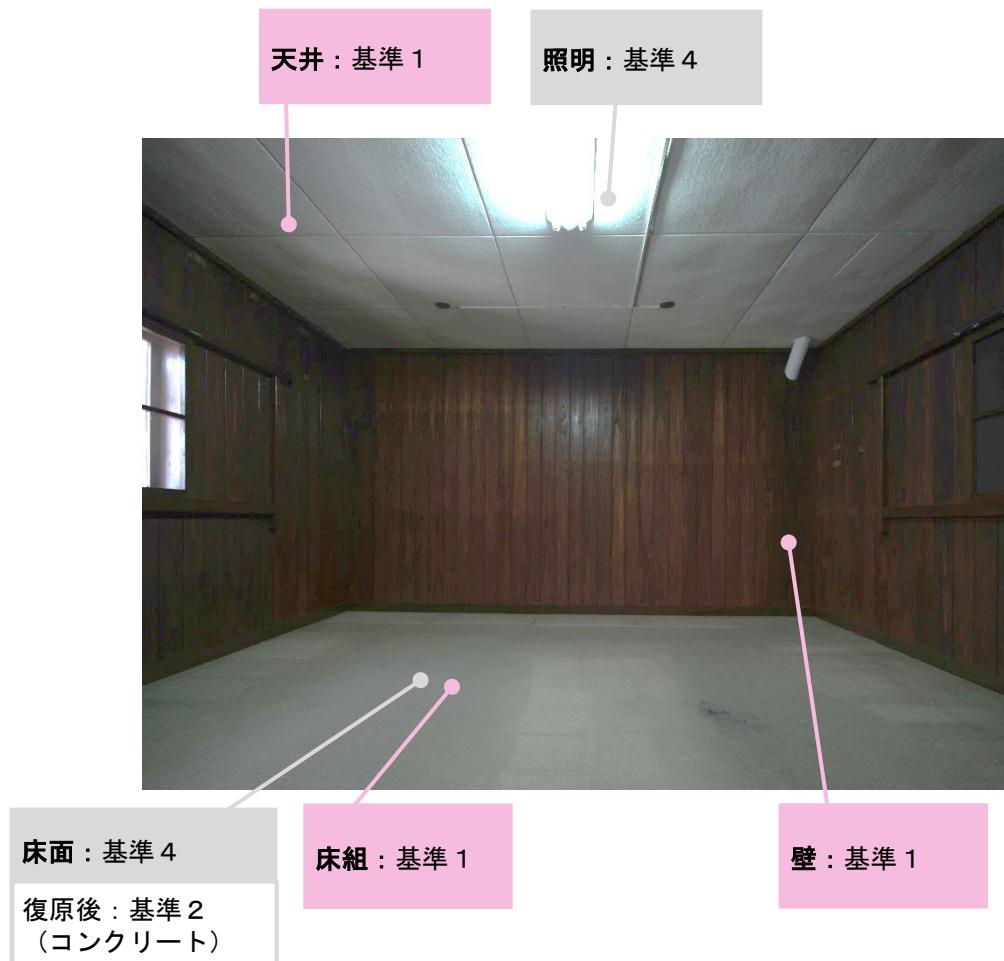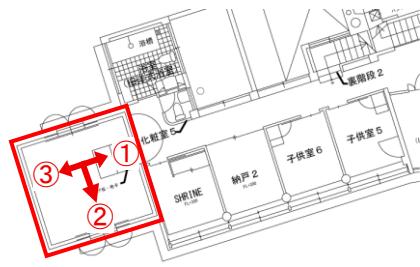

2階 浴室（旧洋式浴室）【保全部分】

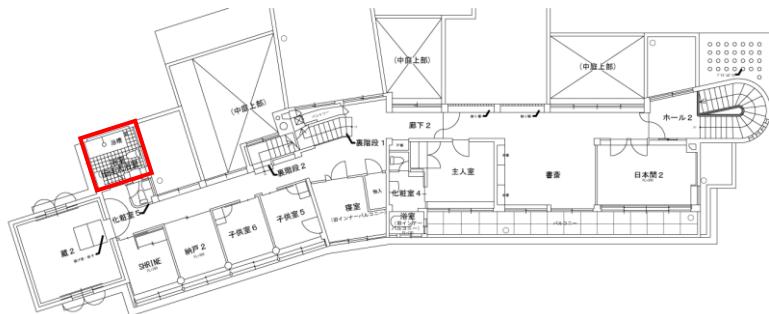

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	タイル張り	新規タイル張り
壁	躯体：基準1 仕上：基準4	タイル張り	新規タイル張り
壁面付石鹼入れ	基準4	記載なし	新規（位置は同じ）
天井	基準4	記載なし	ペンキ塗り
建具（東面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（南面扉）	基準4	記載なし	新規
カーテン（東面窓）	基準4	なし	新規
カーテン（西面窓）	基準4	なし	新規
カーテンレール（東面）	基準4	なし	新規
カーテンレール（西面）		なし	新規
棚（西面）	基準1	コンクリート棚	当初（推定）
鏡	基準4	記載なし	新規
洗面台	基準4	洗面器部分両脇は硝子棚、下にタオル掛けパイプが付く	新規
便器	基準4	記載なし	新規
浴槽	基準4	記載なし	新規
照明（天井）	基準4	記載なし	蛍光灯
照明（洗面台前）	基準4	記載なし	蛍光灯
暖房器具	基準2	記載なし	新規ラジエーター（鋳鉄製）


■復原の方針

- ・積極的な復原は行わない。

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

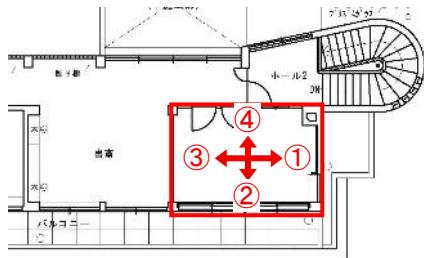

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】①東面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

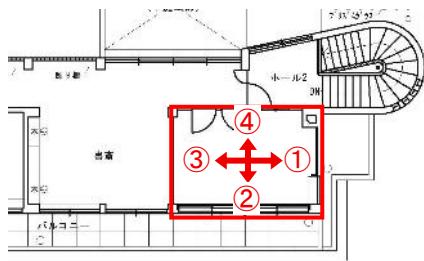

天井：基準4



カーテン
レール：
基準4

カーテン：
基準4



壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

建具：基準4

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】②南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

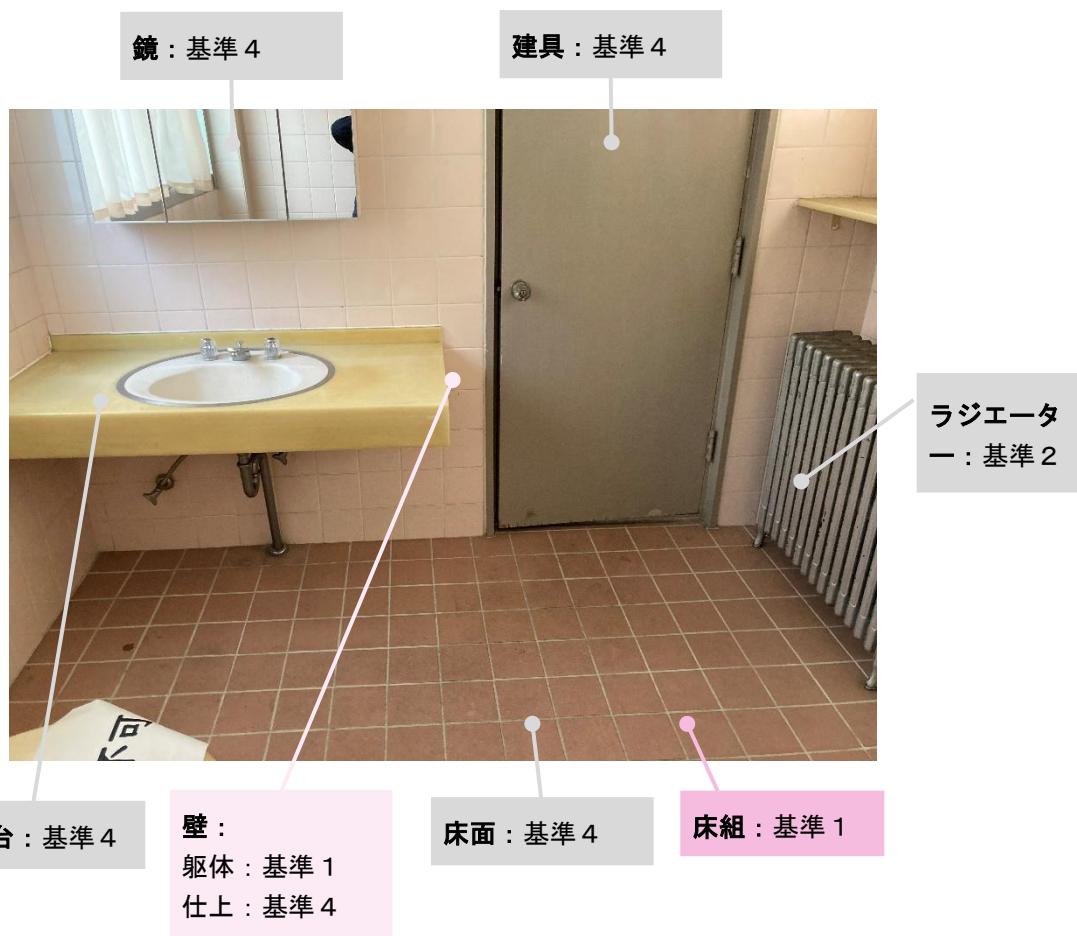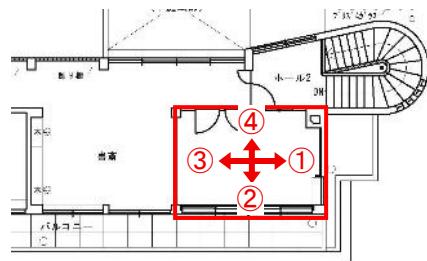

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】②南面2


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

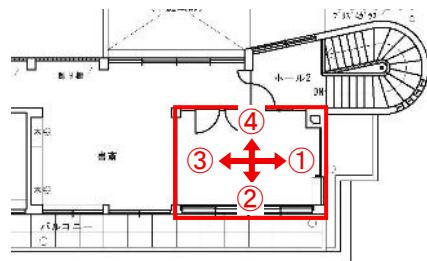

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】③西面1

- 当初材残存
 - 当初材残存の可能性あ
 - △ 改変あり
 - 滅失した家具・設備等

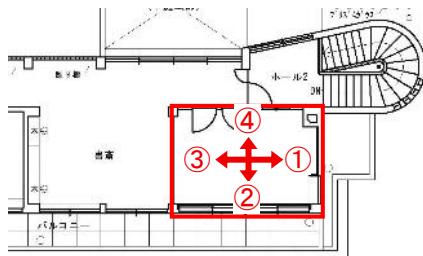

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

カーテン：基準 4

建具：基準 4



ラジエーター：基準 2

床面：基準 4

床組：基準 1


壁：

躯体：基準 1


仕上：基準4

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】③西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

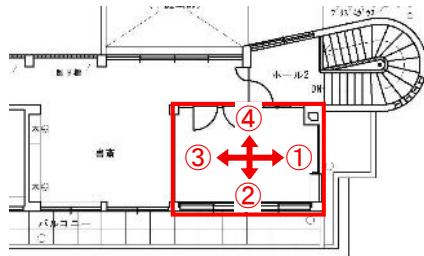



※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

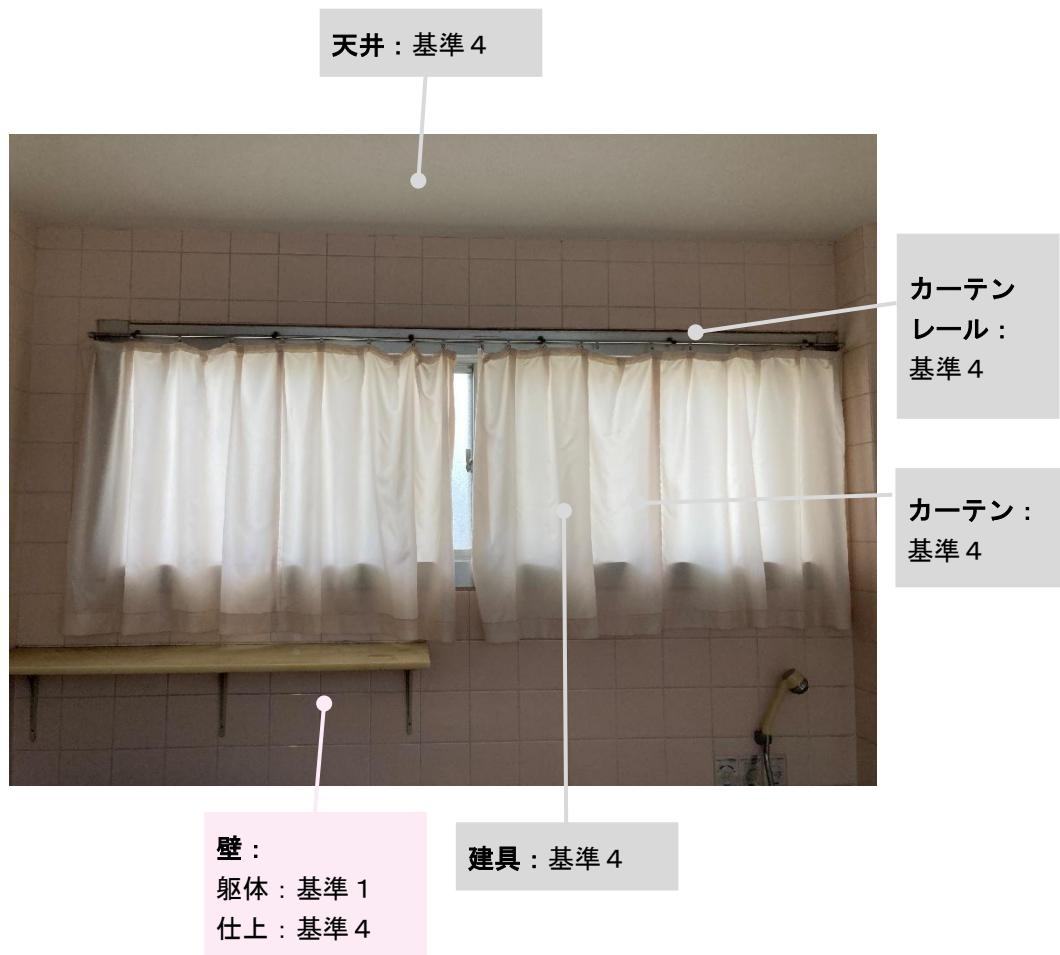

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ④北面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

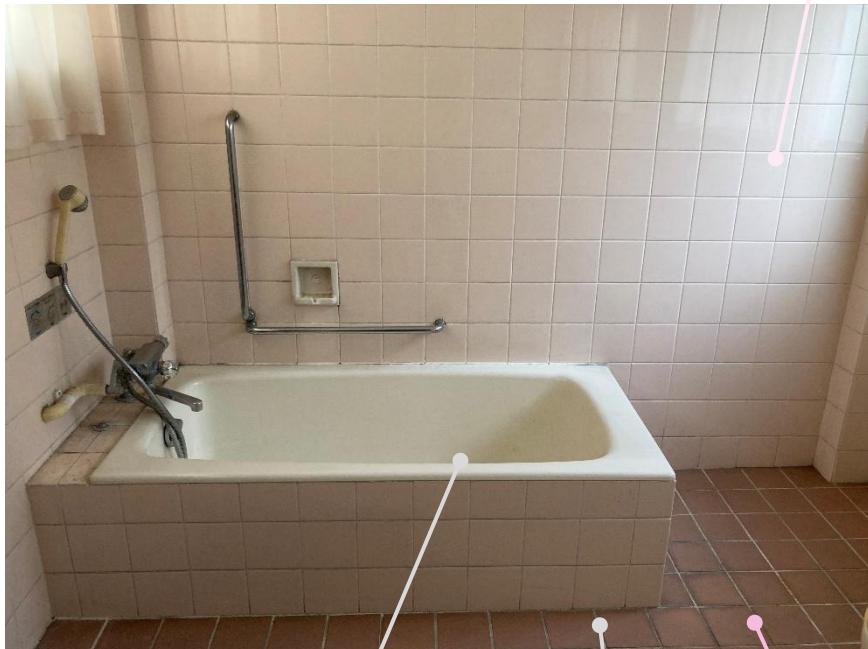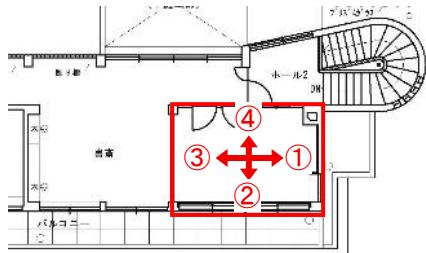

壁 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4

浴槽 : 基準 4


床面 : 基準 4

床組 : 基準 1

2階 浴室(旧洋式浴室)【保全部分】 ④北面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

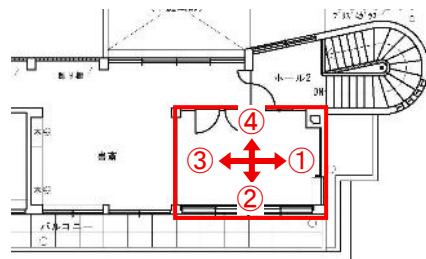


天井：基準4



壁：

躯体：基準1
仕上：基準4

2階 化粧室5【保全部分】

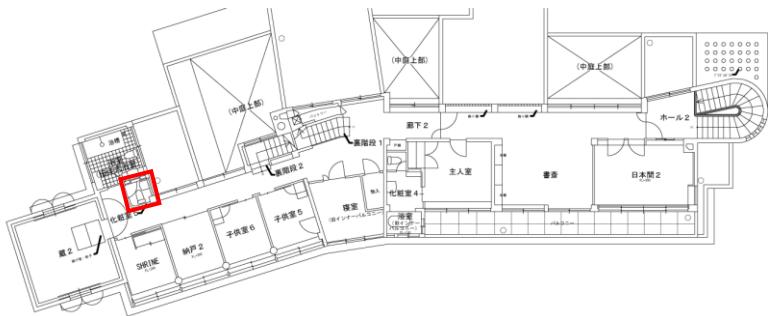

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	記載なし	塩ビシート張り
壁	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	クロス張り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	ペンキ塗り
建具（東面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（西面扉）	基準1	記載なし	当初（推定）
カーテンレール（東面）	基準4	記載なし	新規
鏡	基準4	なし	新規
洗面台	基準4	記載なし	新規（位置も変更）
便器	基準4	記載なし	新規（位置も変更）
照明	基準4	記載なし	蛍光灯


■復原の方針

- ・積極的な復原は行わない。

2階 化粧室5【保全部分】①東面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

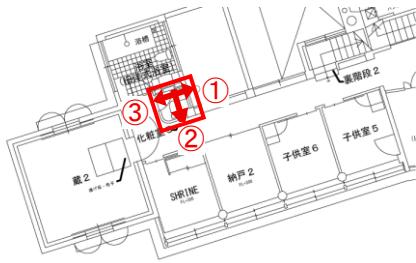

天井 :

躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4

建具 : 基準 4

照明 : 基準 4



洗面台 : 基準 4

床面 : 基準 4

床組 : 基準 1


壁 :

躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4

2階 化粧室5【保全部分】②南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

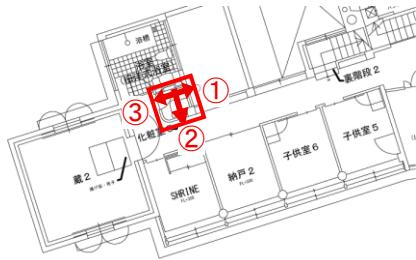

便器：基準4

床面：基準4


床組：基準1

壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

2階 化粧室5【保全部分】②南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

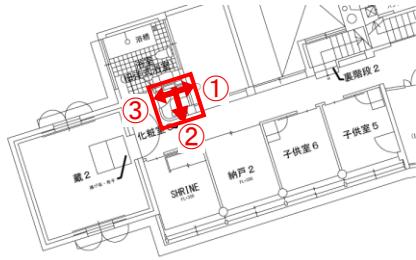


壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

2階 化粧室5【保全部分】②南面3

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

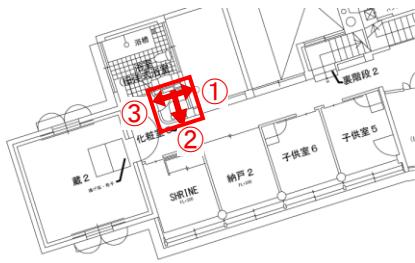

天井 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4


壁 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4



2階 化粧室5【保全部分】③西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

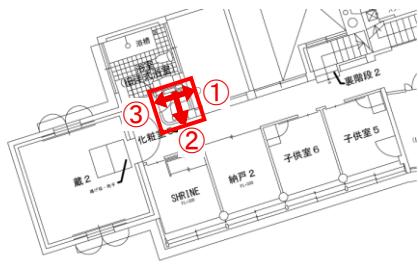


壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4

洗面台：基準 4

2階 化粧室5【保全部分】③西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

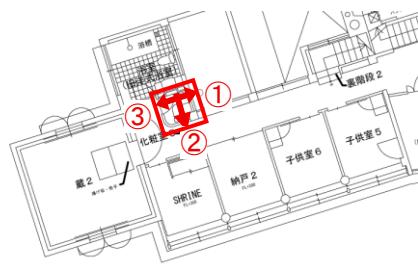

天井 :

躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4


壁 :

躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4



鏡 : 基準 4

2階 廊下2【保存部分】

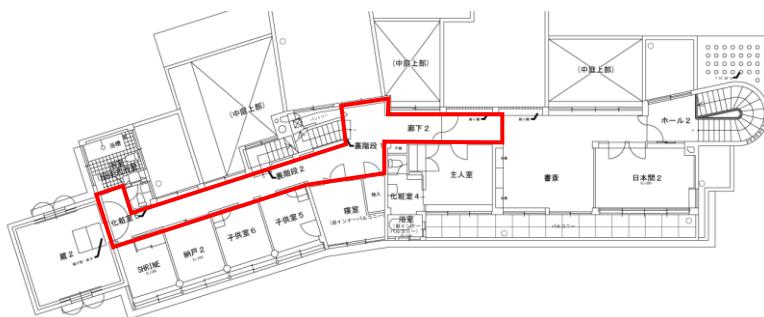

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	檜材床板・杉材荒床・木下地	塩ビシート ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準3	記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
天井	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	1階廊下・2階子供室と同様とするとボード張り	新規ボード ※内側に当初の天井板が残る
天井（納戸・SHRINE前）	基準1	1階廊下・2階子供室と同様とするとボード張り	当初（推定）
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（蔵扉）		記載なし	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
カーテン（北面窓）	基準4	記載なし	新規
カーテンレール（北面）	基準4	記載なし	新規
棚（北側窓前）	基準4	記載なし	新規
照明（天井）	基準4	記載なし	蛍光灯
照明（壁付）	基準4	記載なし	蛍光灯



■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 廊下2【保存部分】①東面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

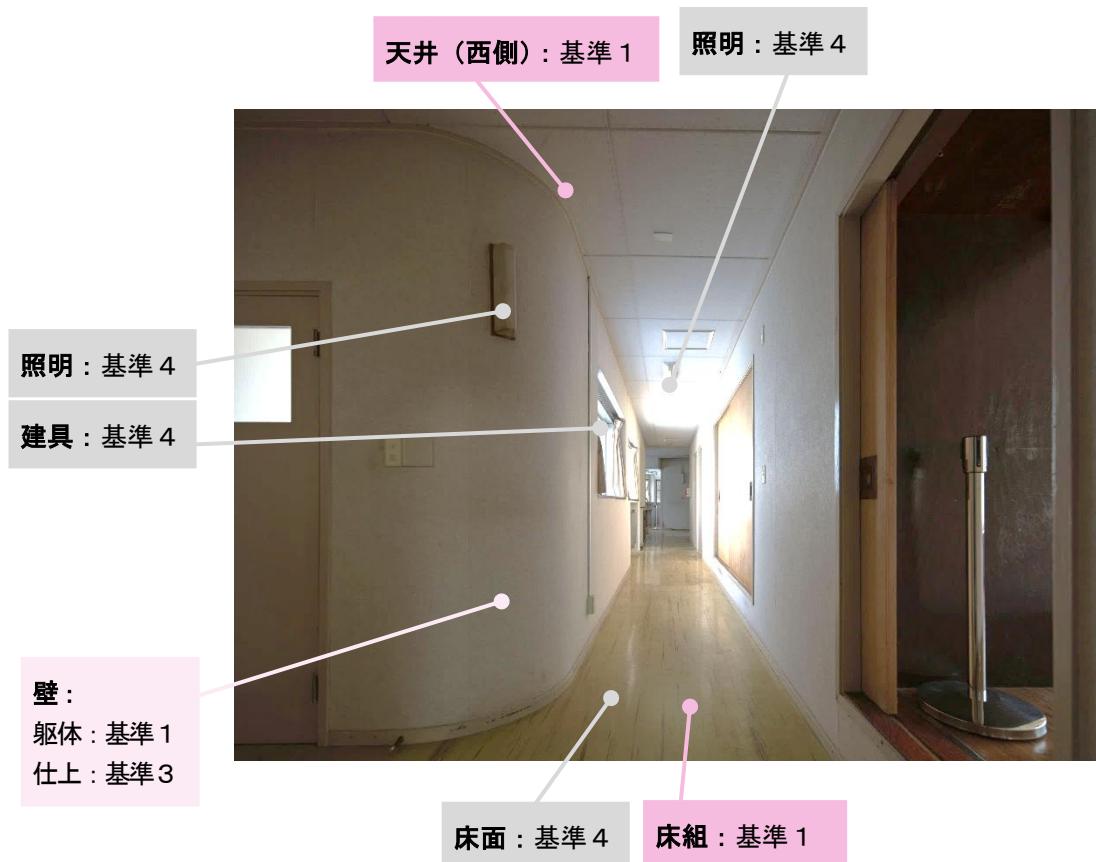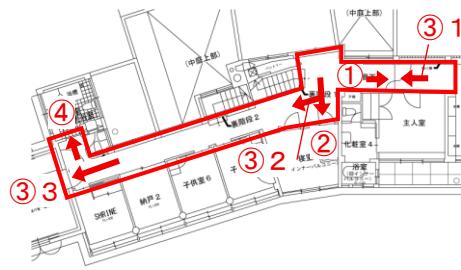

2階 廊下2【保存部分】②西面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

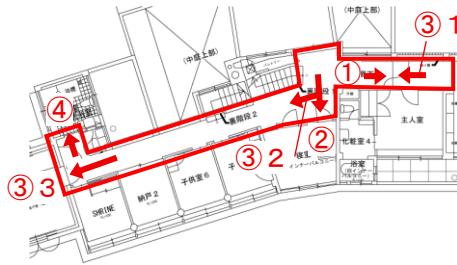

2階 廊下2【保存部分】 ③西面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

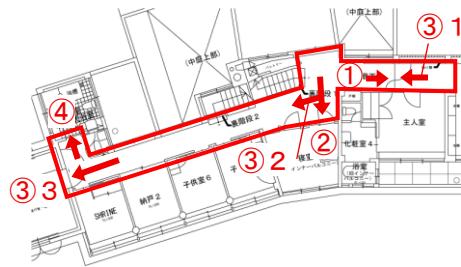


天井（西側）：基準1

天井（東側）：

軀体：基準1 仕上：基準3

復原後：ボード張り

壁：
軀体：基準1
仕上：基準3

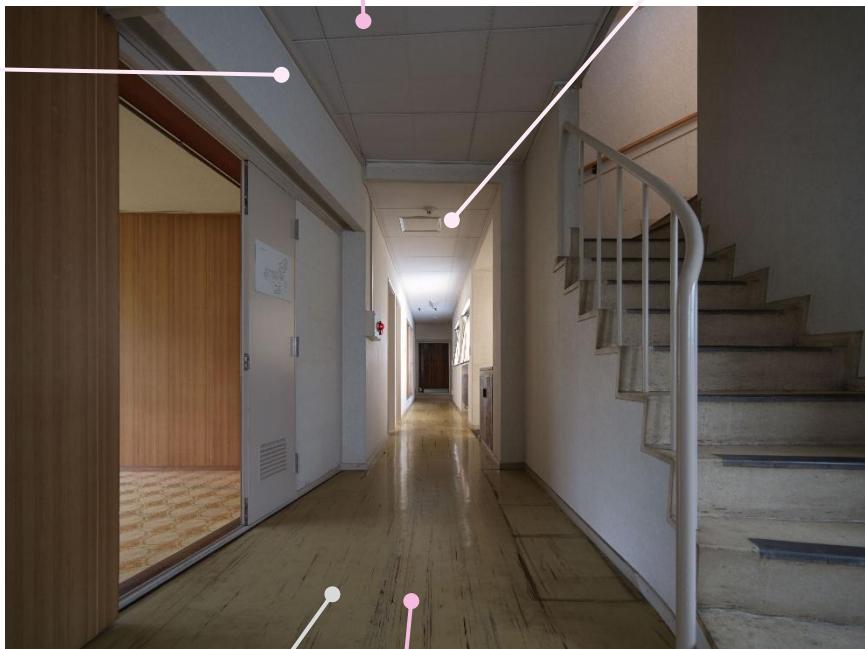


床面：基準4

床組：基準1

2階 廊下2【保存部分】 ③西面3

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

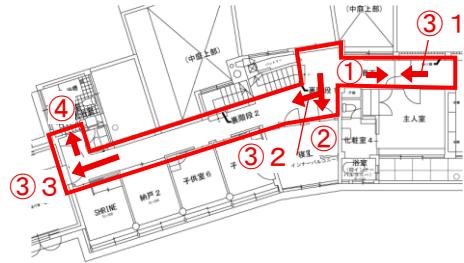



建具：基準 1

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

2階 廊下2【保存部分】 ④北面(浴室前)

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

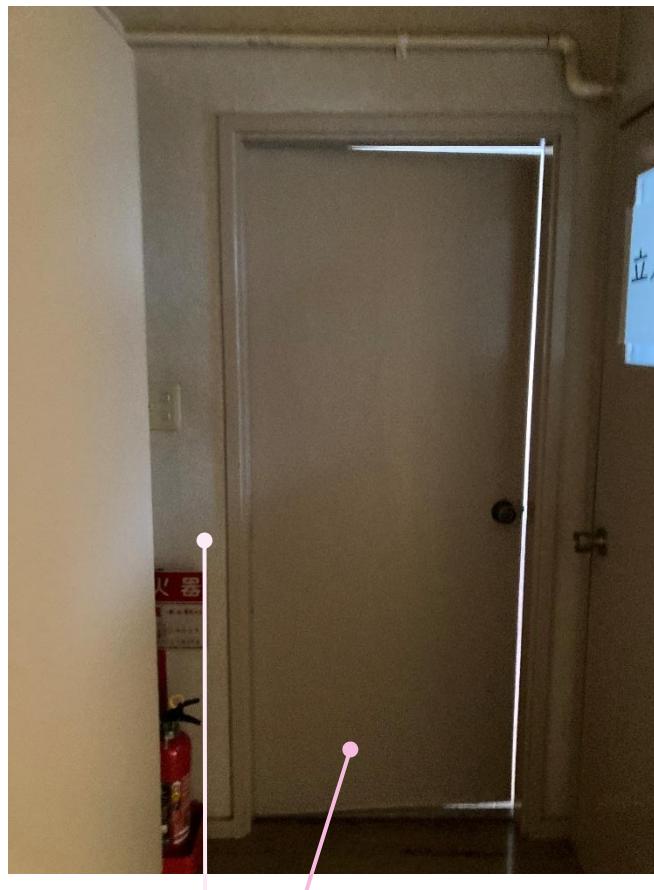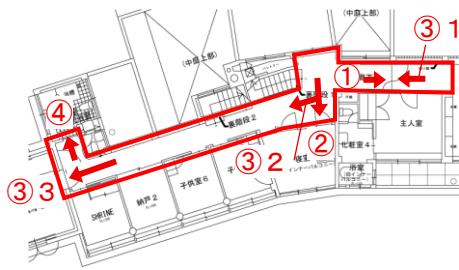

壁：
躯体：基準1
仕上：基準3

建具：基準1

2階 裏階段1【保存部分】

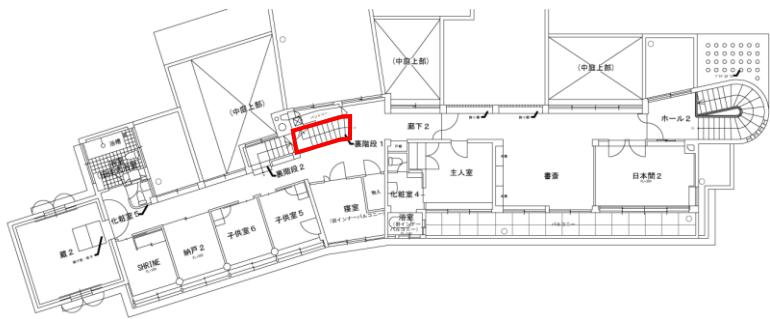


部位	基準	竣工時仕様	現在
踏面	基準1	人造石研ぎ出し	当初（推定）
すべり止め	基準2	ゴム製滑り止め	当初（推定）
手すり	基準1	パイプ手摺	当初（推定）


2階 裏階段1【保存部分】①

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

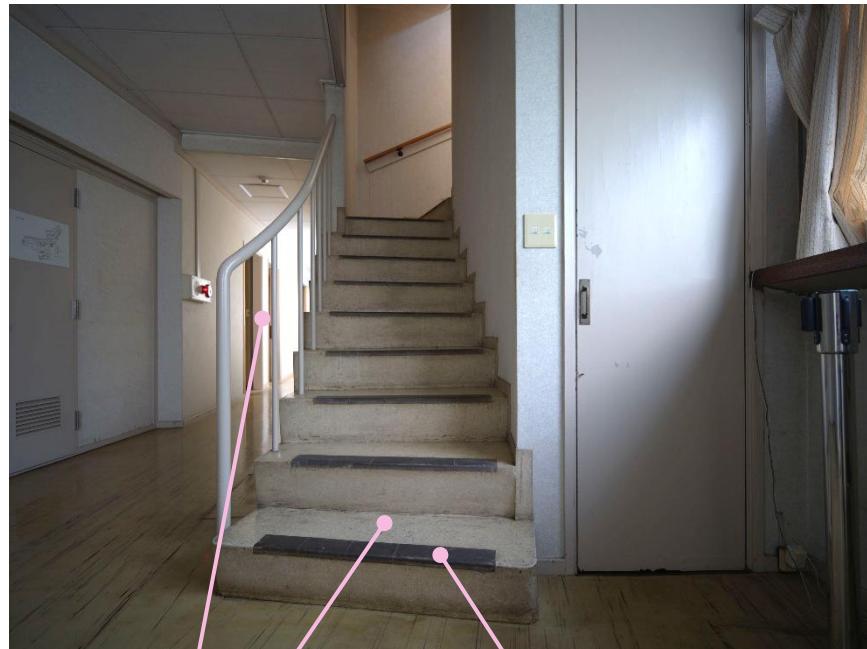

2階 パントリー【保全部分】

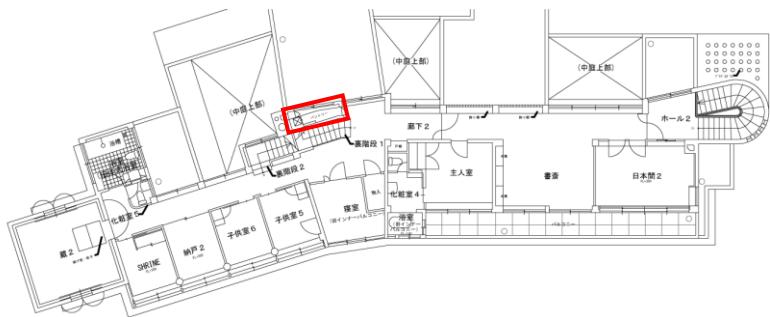

部位	基準	竣工時仕様	現在
床組	基準1	記載なし	当初（推定）
床面	基準4	記載なし	ビニールクロス張り※ 下に当初の仕上げが残る可能性あり
壁	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	ペンキ塗り
天井	躯体：基準1 仕上：基準4	記載なし	ペンキ塗り
建具（北面窓）	基準4	記載なし	アルミサッシ
建具（西面窓）	枠：基準1 ガラス：基準4	記載なし	枠：当初（推定） ガラス：新規
建具（東面扉）	基準4	記載なし	新規
茶器戸棚（南面西側）	基準1	記載なし	当初（推定）
棚（南面東側）	基準4	記載なし	新規
リフト戸（上下戸）	基準1	記載なし	当初（推定）
リフト内壁面	基準1	記載なし	当初（推定）
リフト機械	基準1	記載なし	当初（2階部分のみ、 1階部分改変のため、 リフト機能はない）
鏡（西面）	基準4	なし	新規
流し（南面）	基準4	記載なし	新規
照明	基準4	記載なし	蛍光灯


■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 パントリー【保全部分】①南面1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

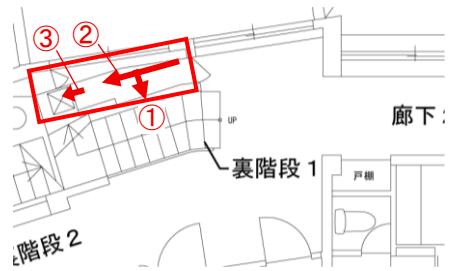

茶器戸棚：基準 1

壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 4



棚：基準 4


床面：基準 4

床組：基準 1

2階 パントリー【保全部分】①南面2

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

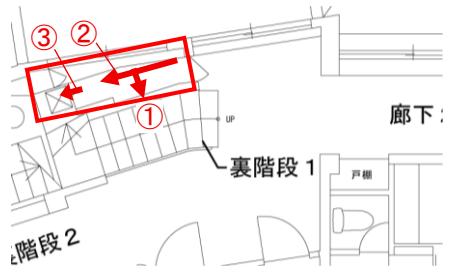

壁：
躯体：基準1
仕上：基準4

茶器戸棚：基準1

2階 パントリー【保全部分】②西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する



天井 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4

鏡 : 基準 4

壁 :
躯体 : 基準 1
仕上 : 基準 4


リフト : 基準 1

建具 :
枠 : 基準 1
ガラス : 基準 4

流し : 基準 4

床面 : 基準 4


床組 : 基準 1

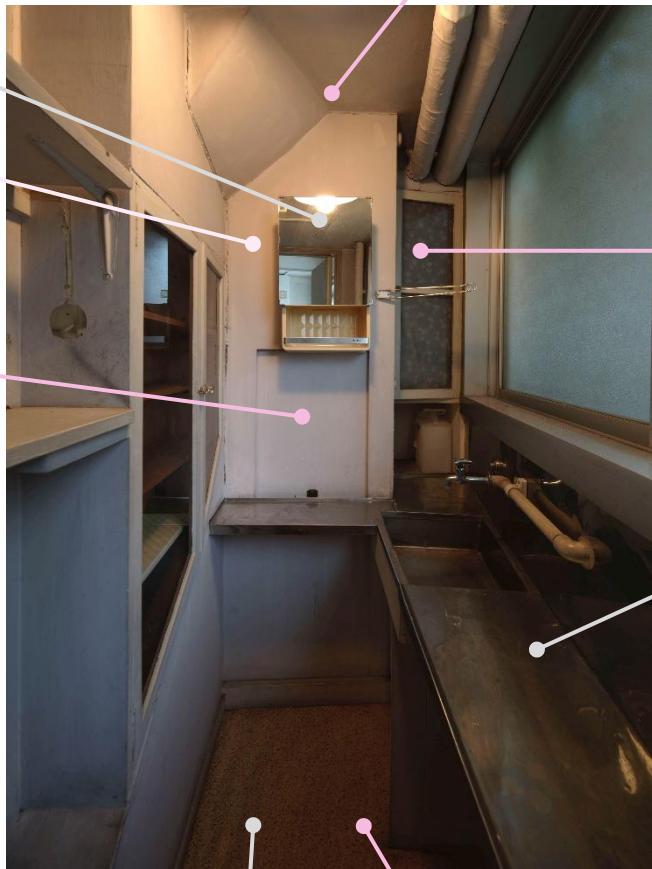

2階 パントリー【保全部分】③リフト1

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

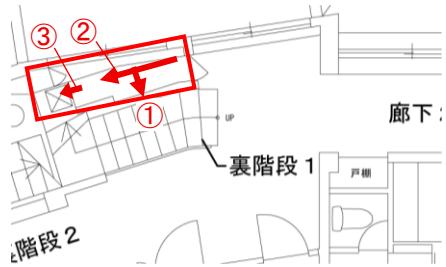


リフト内壁：基準 1

2階 パントリー【保全部分】③リフト2(内部を見上げる)


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

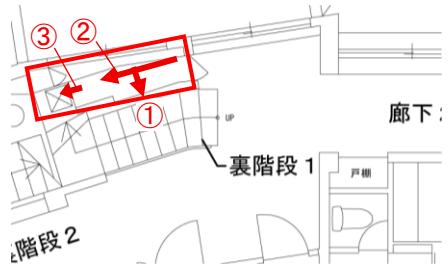

リフト内機械：基準 1

2階 バルコニー【保存部分】

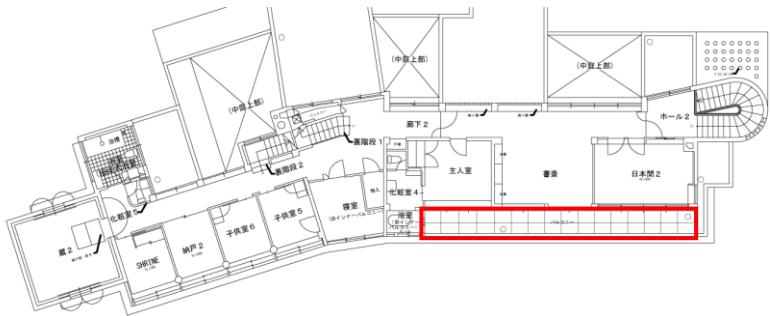

部位	基準	竣工時仕様	現在
床	基準1	コンクリート	当初（推定）
排水口	基準1	記載なし	当初（推定）
部屋外壁	軀体：基準1 仕上：基準4 ⇒復原後基準2	コンクリート打放し	ペンキ塗装 ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
バルコニー外壁	軀体：基準1 仕上：基準4 ⇒復原後基準2	コンクリート打放し	ペンキ塗装 ※下に当初の仕上げが残る可能性あり
手摺	基準4	なし	新規
軒裏	軀体：基準1 仕上：基準4 ⇒復原後基準2	コンクリートに青系の塗装	ペンキ塗装※下に当初の仕上げが残る可能性あり
建具	基準4 ⇒復原後基準2	記載なし	アルミサッシ
オーニング取り付け金具	基準1	記載なし	当初（推定）
オーニング	基準4	材質記載なし、色は白とオリーブの縞模様	新規

■復原の方針

- ・基準4の部分は可能な限り復原する。

2階 バルコニー【保存部分】①東面


■ 当初材残存

■ 当初材残存の可能性あり

■ 改変あり

□ 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

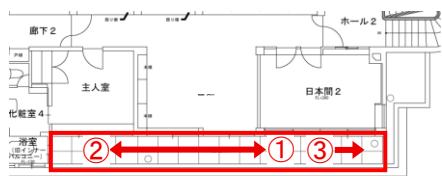

オーニング：基準 4

オーニング取付金具：基準 1

軒裏：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート打放し)

建具：基準 4

復原後：基準 2
(スチールサッシ)

手摺：基準 4

外壁：
躯体：基準 1
仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート打放し)

外壁：
躯体：基準 1 仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート打放し)


床：基準 1

排水口：基準 1



2階 バルコニー【保存部分】②西面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

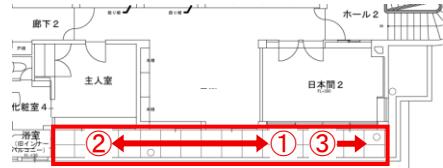

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

オーニング：基準 4

オーニング取付金具：基準 1

軒裏：

躯体：基準 1

仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート
打放し)

手摺：基準 4



外壁：

躯体：基準 1 仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート打放し)

外壁：

躯体：基準 1 仕上：基準 3

復原後：基準 2
(コンクリート打放し)


建具：基準 4

復原後：基準 2
(スチールサッシ)

2階 バルコニー【保存部分】③排水口

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

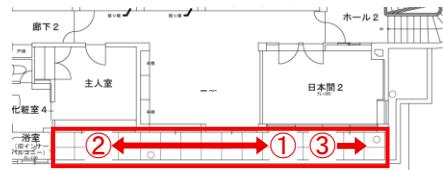

排水口 : 基準 1