


## 資料編 部位の設定【外観・塀】

- ・外観
- ・塀

## 外観【保存部分】

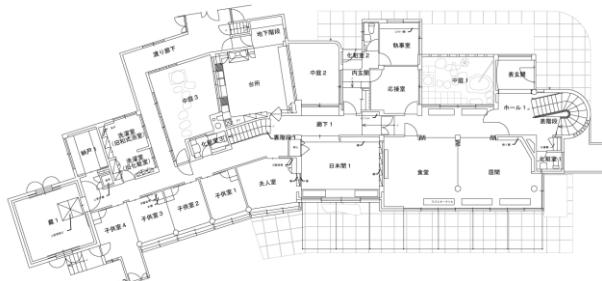

部位	基準	竣工時仕様	現在
外壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存
バルコニー外壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存
中庭部分外壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存
表玄関前庇	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し にガラスブロックはめ込み	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
表玄関前庇はめ込みガラス	ガラス：基準1 塗装：基準3 ⇒復原時撤去	成型ガラス	当初ガラスの上に塗装、覆い設置
1階南側庇	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し・裏側に黄色系統の塗装	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
2階南側庇	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し・裏側に青系統の舗装	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存する可能性あり
2階インナーバルコニー庇	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し にガラスブロックはめ込み	部屋に改装 ※下に当初仕上げが残存
雨押え	基準1	銅板	当初 (推定)
外部建具	(各部位参照)		


### ■復原の方針

- 竣工時のコンクリート打ち放しの外観を復原する。

## 外観【保存部分】①東面 表玄関前


- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

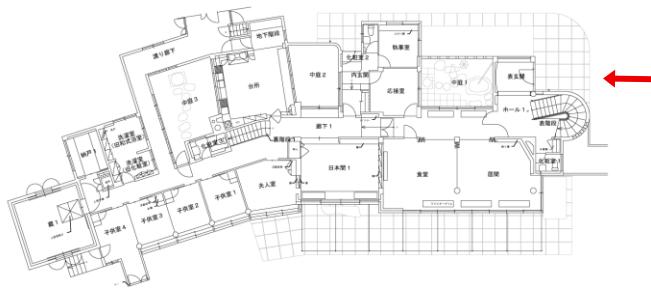

**庇：**  
躯体：基準1 仕上：基準3  
復原後：基準2  
(コンクリート打ち放し)

**庇はめ込みガラス：**  
ガラス：基準1 塗装：基準3  
復原後：基準1

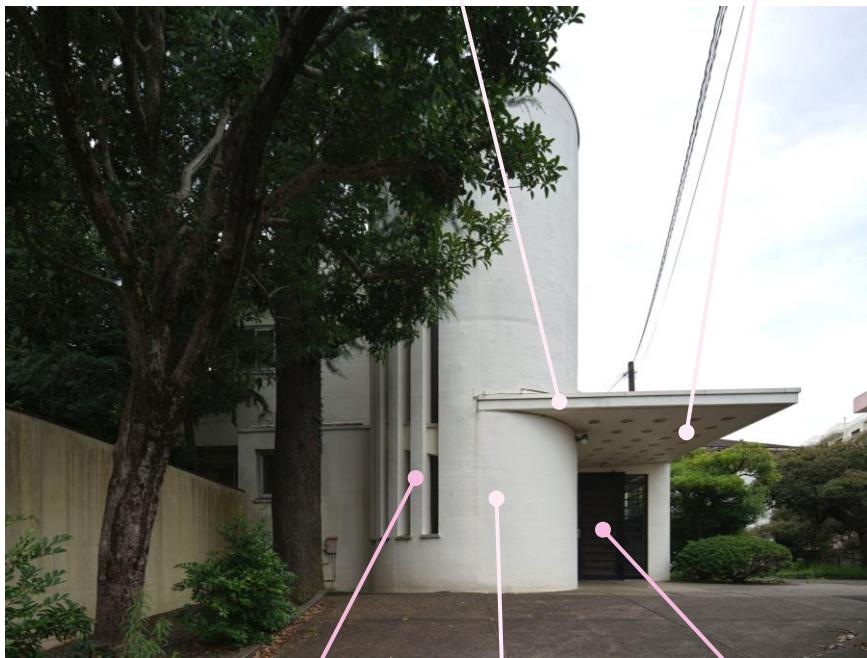

**外部建具（ガラス）：**  
基準1


**外壁：**  
躯体：基準1  
仕上：基準3  
復原後：基準2  
(コンクリート打ち放し)

**外部建具（玄関扉）：**  
基準1

## 外観【保存部分】 ②南面

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

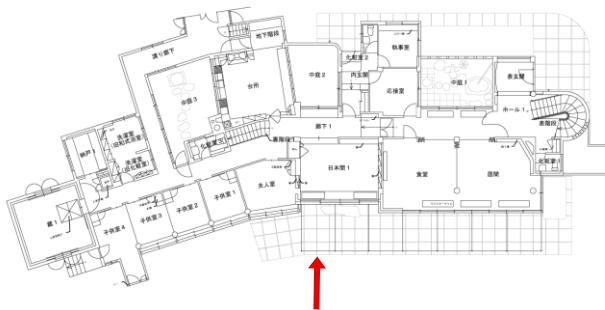

雨押え：基準 1

外壁：  
躯体：基準 1  
仕上：基準 3

復原後：基準 2  
(コンクリート打ち放し)

1階庇：  
躯体：基準 1  
仕上：基準 3

復原後：基準 2  
(黄色系統の塗装)


2階庇：  
躯体：基準 1  
仕上：基準 3

復原後：基準 2  
(青系統の塗装)

## 外観【保存部分】 ③南面 居間・食堂前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

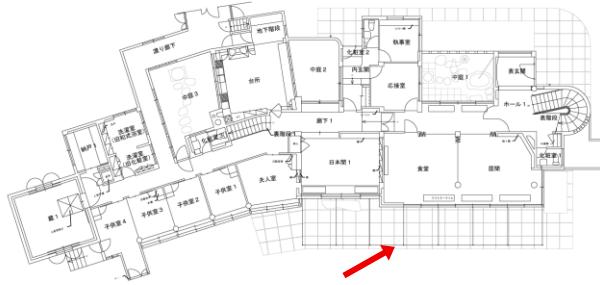

### 外壁 :

躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2  
(コンクリート打ち放し)

### 外部建具 : 基準 4

復原後 : 基準 2  
(スチールサッシ)

### 1階庇 :

躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2  
(黄色系統の塗装)

## 外觀【保存部分】 ④南面 日本間1前


## 当初材残存

当初材残存の可能性あり

改変あり

### 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

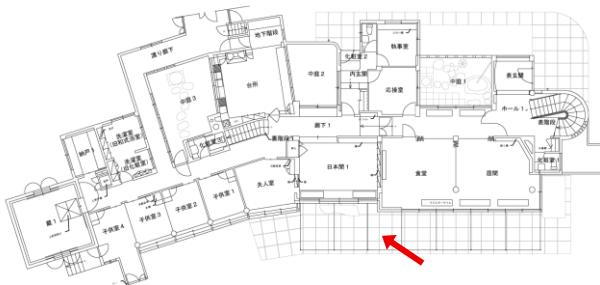

外壁：

### 躯体：基準 1

### 仕上：基準3

## 復原後：基準2 (コンクリート打ち放し)

### 外部建具：基準 4

## 復原後：基準 2 (回転式スチールサッシ)

## 1 階庇：

## 躯体：基準 1


### 仕上：基準3

## 復原後：基準2 (黄色系統の塗装)

## 外観【保存部分】 ⑤南面 蔵前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

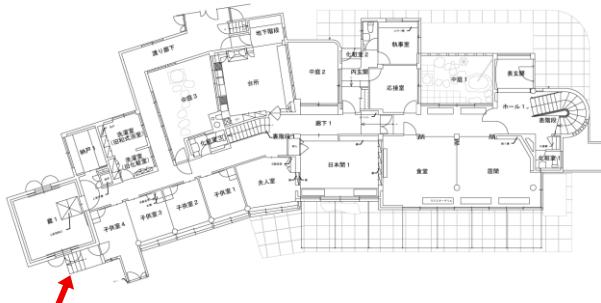

**外部建具：**  
本体：基準1  
仕上：基準3  
  
復原後：基準2


**外部建具：**  
本体：基準1  
仕上：基準3  
  
復原後：基準2

**外壁：**  
躯体：基準1  
仕上：基準3  
  
復原後：基準2  
(コンクリート打ち放し)

## 外観【保存部分】 ⑥北面 表玄関・中庭1前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

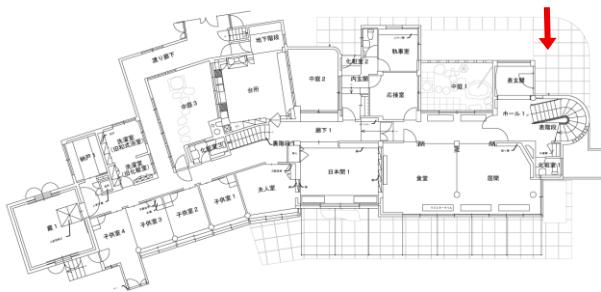

**庇 :**  
躯体 : 基準 1 仕上 : 基準 3  
復原後 : 基準 2  
(コンクリート打ち放し)


**庇はめ込みガラス :**  
ガラス : 基準 1 塗装 : 基準 3  
復原後 : 基準 1

**外壁 :**  
躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 3  
  
復原後 : 基準 2  
(コンクリート打ち放し)

## 外観【保存部分】 ⑦北面 内玄関前

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

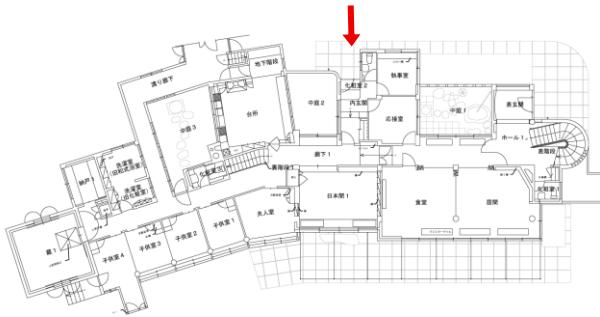

書斎棚外側はめ  
込みガラス：  
基準1



外部建具：  
本体：基準1  
塗装：基準4

外壁：  
躯体：基準1  
仕上：基準3


外部建具（内玄  
関扉）：基準1

復原後：基準2  
(コンクリート打ち放し)

## 外観【保存部分】 ⑦北面 内玄関前より西を見る

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

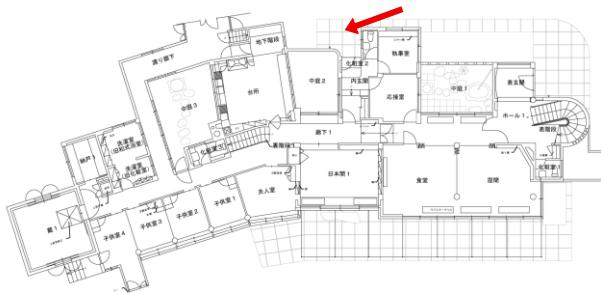


### 外壁 :

躯体 : 基準 1


仕上 : 基準 3

復原後 : 基準 2  
(コンクリート打ち放し)


## 外観【保存部分】写真帖

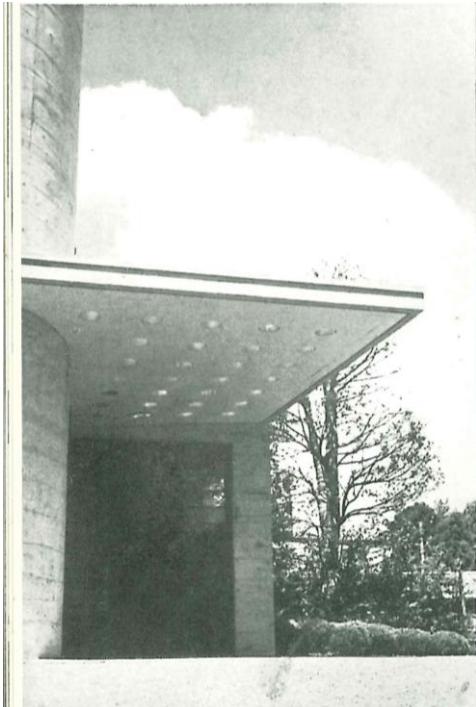ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 (「詳細図譜」より)
現在	

## 外観【保存部分】写真帖

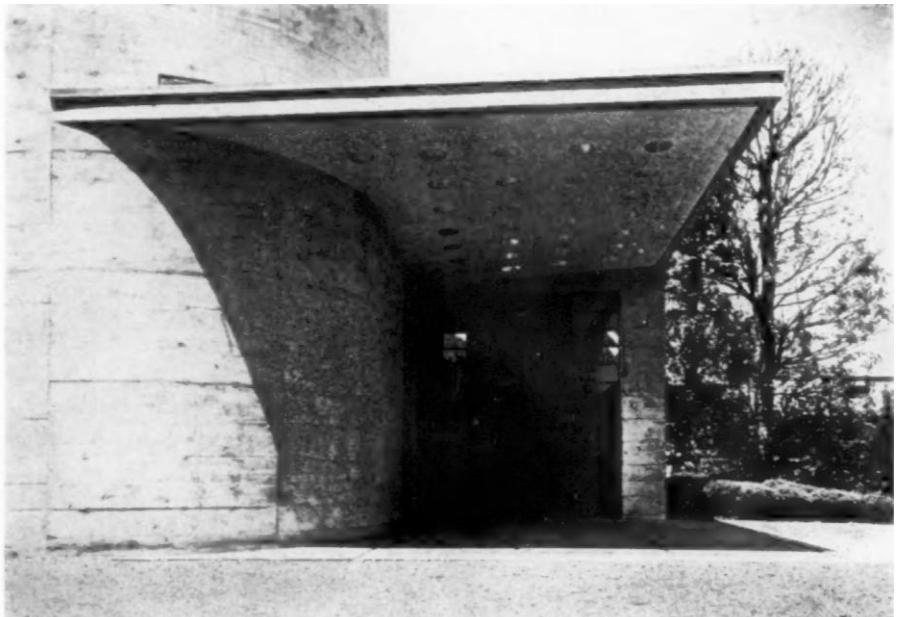ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	
資-外-12 国登録有形文化財(建造物)旧赤星鉄馬邸 保存活用計画	

## 外観【保存部分】写真帖

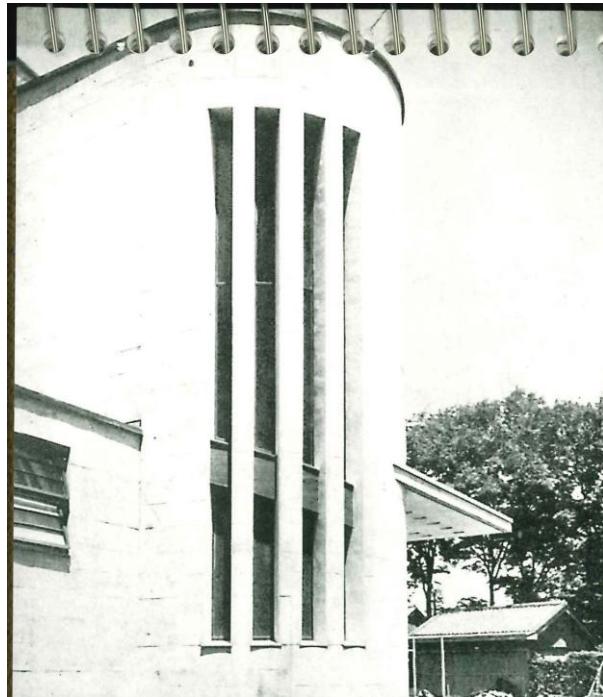建物外よりペントハウスを見る	
竣工直後	 (「詳細図譜」より)
現在	

## 外観【保存部分】写真帖

西を見る	
竣工直後	<p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

## 外観【保存部分】写真帖

北面を見る

竣工直後



(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)


現在



## 外観【保存部分】写真帖

西面を見る	
竣工直後	 (ペンシルベニア大学所蔵古写真より)
現在	
資-外-16 国登録有形文化財(建造物)旧赤星鉄馬邸 保存活用計画	


## 外観【保存部分】写真帖

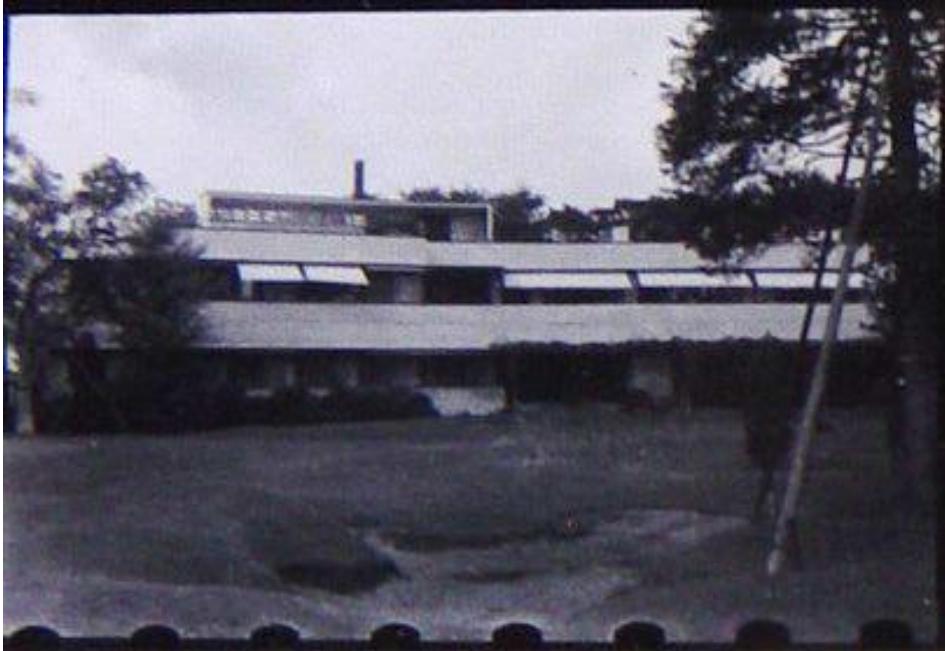建物外より北面を見る	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	


## 外観【保存部分】写真帖

建物外より北面を見る	
竣工直後	 (ペンシルベニア大学所蔵古写真より)
現在	
<hr/>	


## 外観【保存部分】写真帖

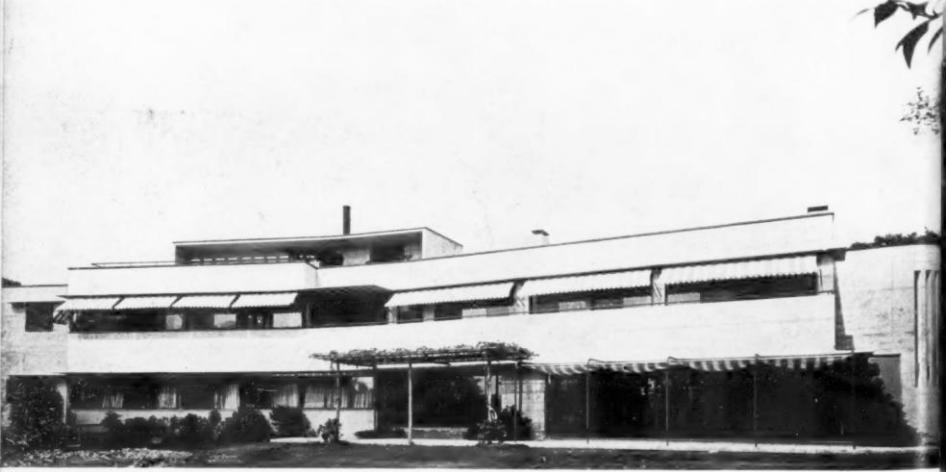ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 <p>(「The Architectural Record」より)</p>
現在	

## 外観【保存部分】写真帖

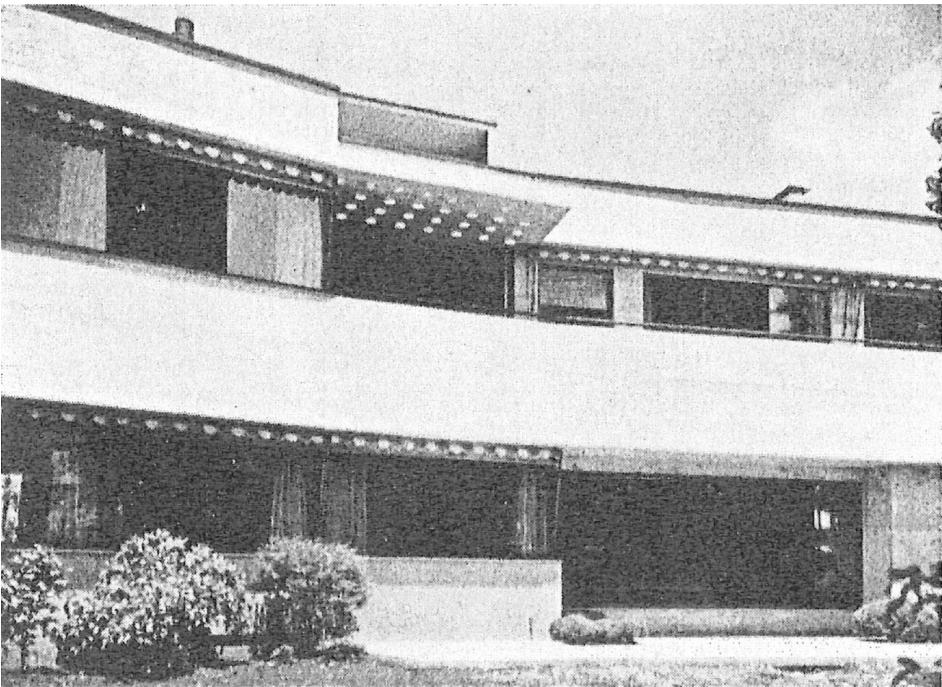ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 <p>(新建築より)</p>
現在	
<hr/>	


## 外観【保存部分】写真帖

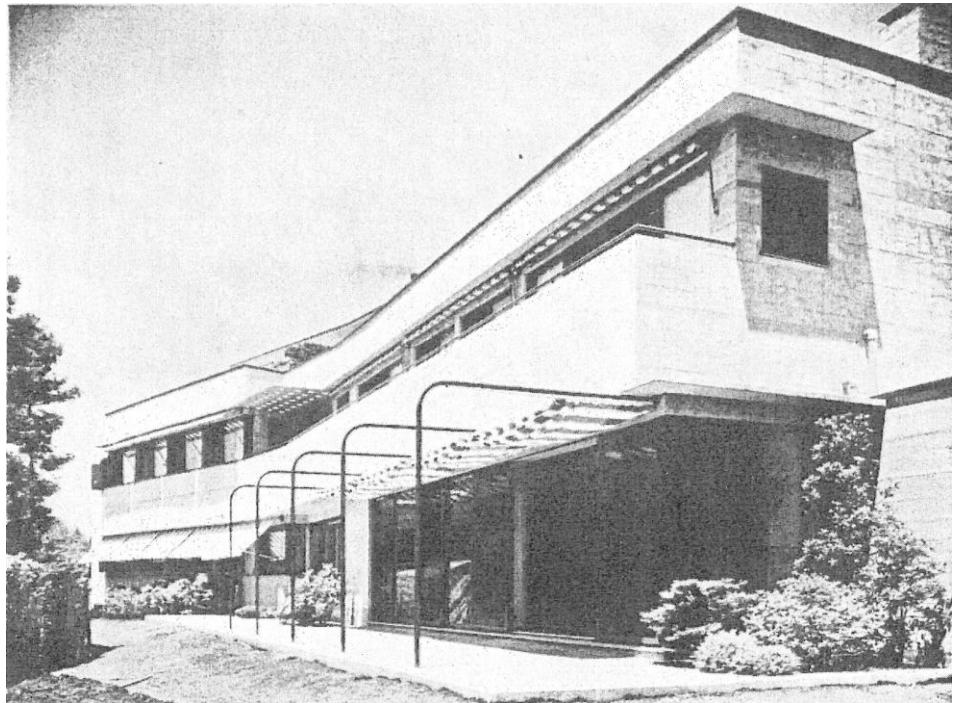ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 <p>(「新建築」より)</p>
現在	


## 外観【保存部分】写真帖

ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	
	(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)
現在	


## 外観【保存部分】写真帖

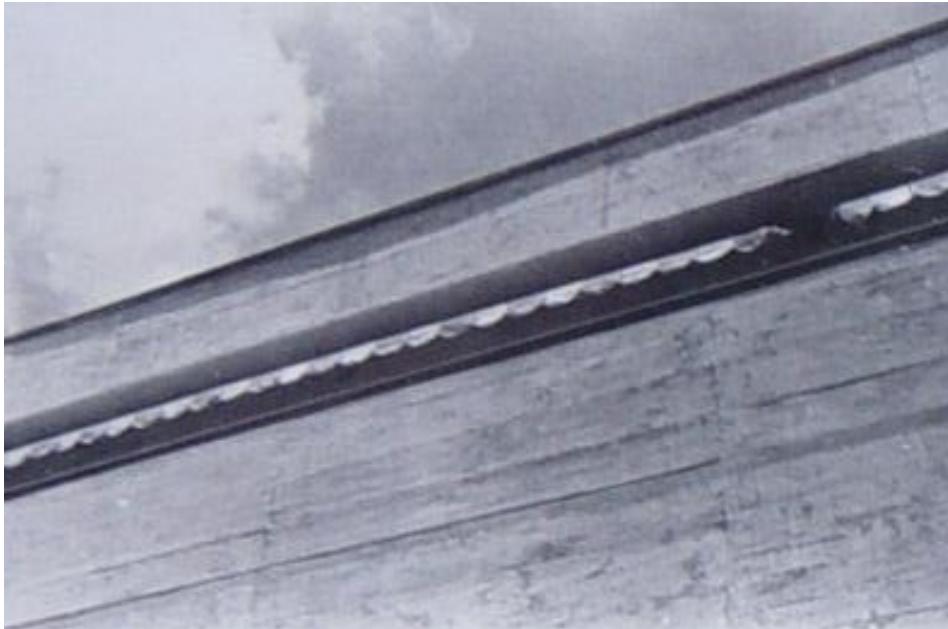ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	
現在	

## 外観【保存部分】写真帖

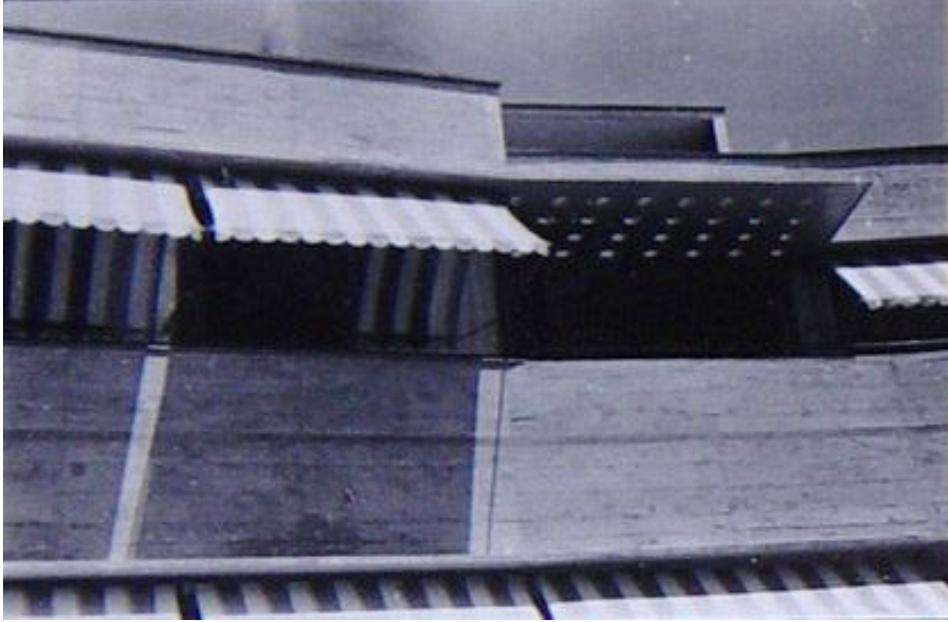ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	
現在	


## 外観【保存部分】写真帖

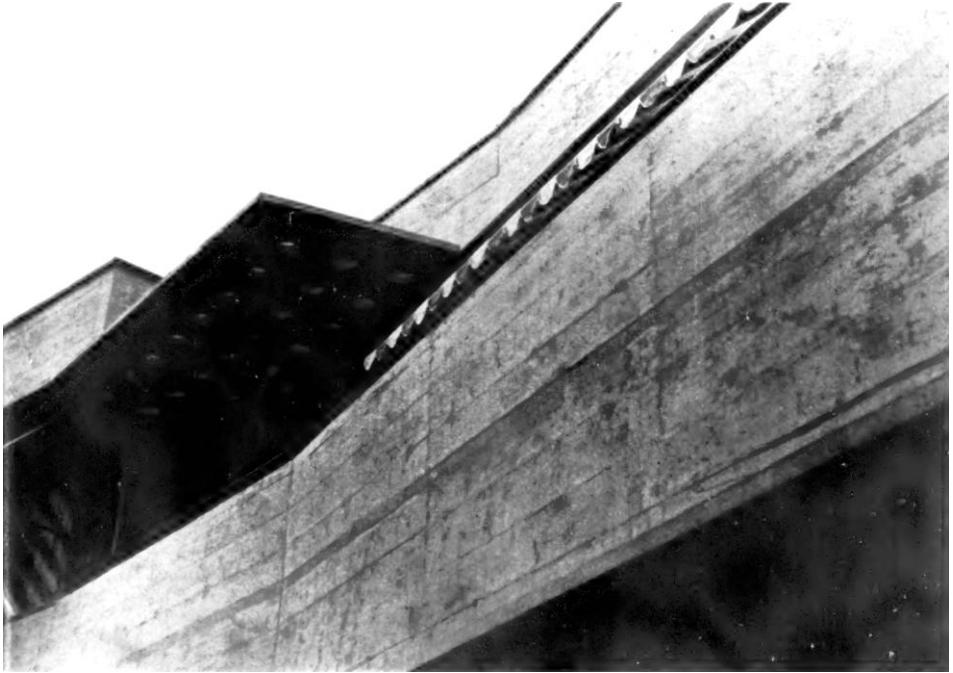ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 (「The Architectural Record」より)
現在	


## 外観【保存部分】写真帖

ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 (ペンシルベニア大学所蔵古写真より)
現在	


## 外観【保存部分】写真帖

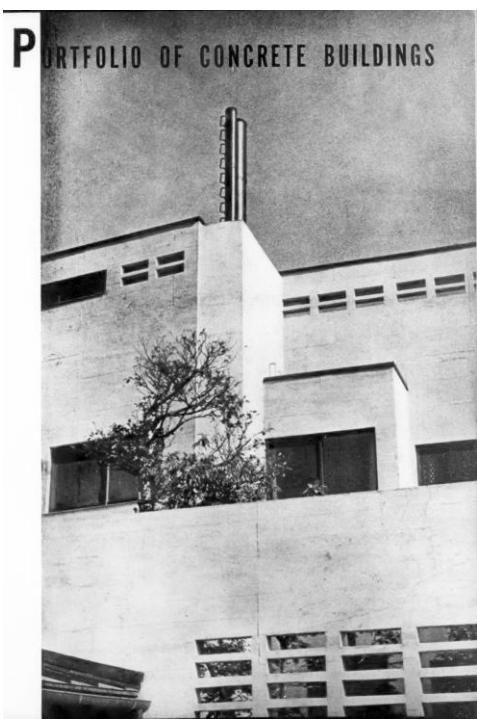ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 <p>A black and white photograph showing the east facade of a concrete apartment building. The facade is light-colored and features a grid of windows. A small tree is visible on the roof. The top of the image has the text 'PORTFOLIO OF CONCRETE BUILDINGS' and a large letter 'P'.</p>
現在	

## 外観【保存部分】写真帖

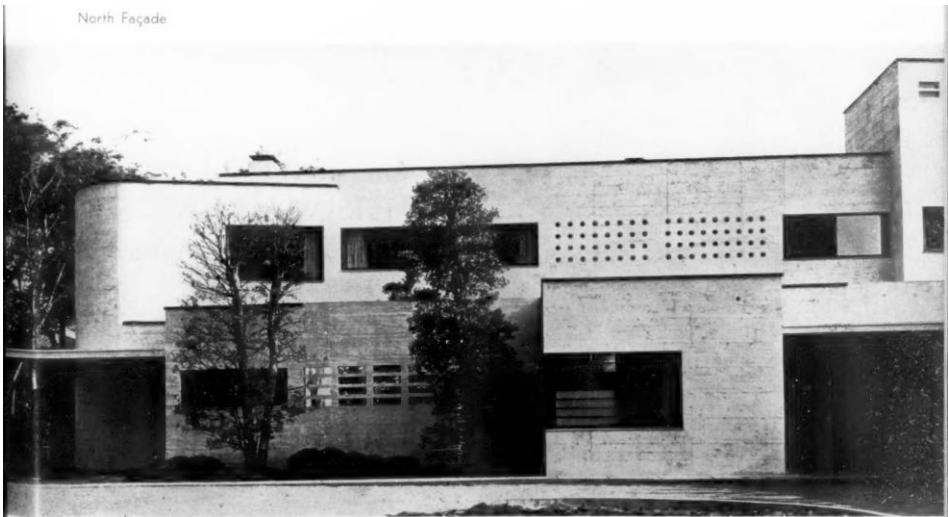ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 <p>North Façade</p>
現在	
<hr/>	

## 外観【保存部分】写真帖

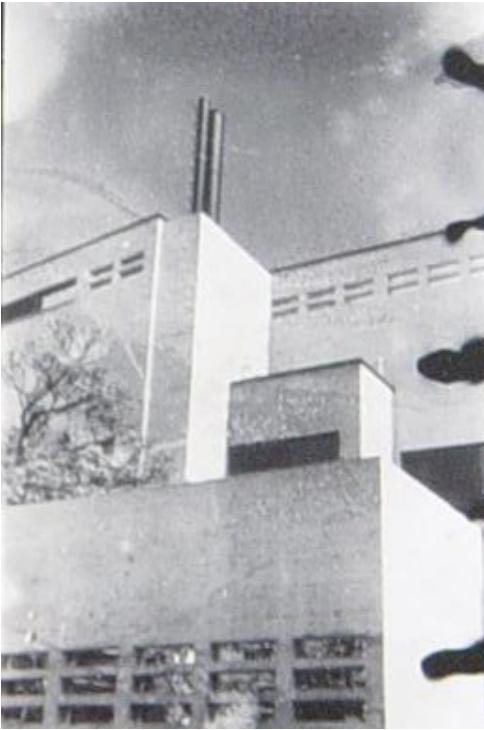ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 (ペンシルベニア大学所蔵古写真より)
現在	


## 外観【保存部分】写真帖

ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 <p>(ペンシルベニア大学所蔵古写真より)</p>
現在	

## 外観【保存部分】写真帖

ペントハウス西側より東面を見る	
竣工直後	 (ペンシルベニア大学所蔵古写真より)
現在	

## 塀【保存部分】

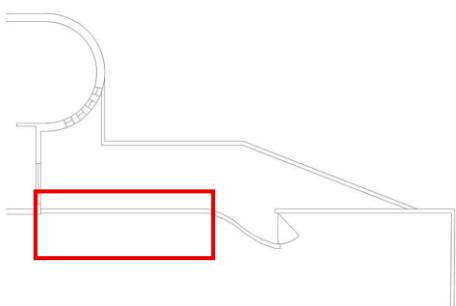

部位	基準	竣工時仕様	現在
塀	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存


### ■復原の方針

- ・基準4の箇所もあるが、優先的には復原しない。

## 塀【保存部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等


※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

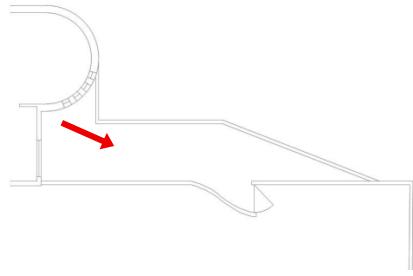

塀：  
躯体：基準1  
仕上：基準3

復原後：基準2  
(コンクリート打ち放し)

## 塀【その他部分】

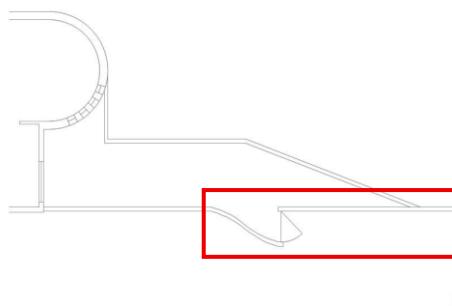

部位	基準	竣工時仕様	現在
外壁	躯体：基準1 仕上：基準3 ⇒復原後基準2	コンクリート打ち放し	ペンキ塗り ※下に当初の仕上げが残存
門扉	基準4	記載なし	新規


### ■復原の方針

- 復原は行わず、公園施設との関係を踏まえて撤去を検討する。

## 塀【その他部分】

- 当初材残存
- 当初材残存の可能性あり
- 改変あり
- 滅失した家具・設備等

※保存・復原するものは竣工時の材を記載する

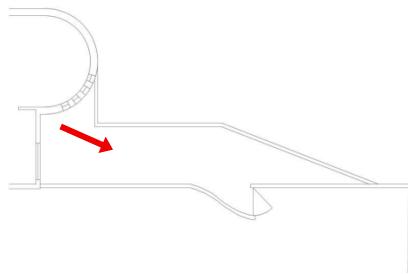

**塀 :**  
躯体 : 基準 1  
仕上 : 基準 4

**門扉 :** 基準 4